

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1446/87

2.6.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1446. Valentin. Hitsiliitosten tarkastus

Koskee: Moottoripurjelentokoneita Taifun 17E, kaikkia sarjanumeroita.

Viite: LBA LTA 87-84

Voimaantulo: 1.7.1987

Toimenpiteet:

A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa allamainitut hitsatut liitokset valaisimen ja kymmenen kertaa suurentavan suurennuslasin avulla.

1. Lentojarrujen käyttökahva/vääntöputki (ohjaamon vasen ja oikea seinä).

2. Jarrusylinterin käyttövipu/vääntöputki (vasemman istuimen alla).

3. Sivuperäsinpolkimien varret/polkimien vääntöputket (vasemmalla ja oikealla puolella kaksi kummallakin).

Vaihda vialliset osat uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

B. Vaihda ennen seuraavaa lentoa lentokäsikirjan sivut 36, 37, 40 ja 46 sellaisiin, jotka on päivätty helmikuussa 87. Vaihda huoltokäsikirjan sivu 64 sellaiseen, joka on päivätty helmikuussa 87.

Valentin-Flugzeugbau Technische Mitteilung Nro. 11/818 käsittelee tätä asiaa.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L1-49/LJV/AKo.txt