

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1447/87

9.6.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1447. Bell/Agusta-Bell. Hydraulisynterierin tiivisteen vaihto

Koskee: Kaikkia Bell/Agusta-Bell 412-helikoptereita.


Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-18

Voimaantulo: 15.7.1987

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko helikopteriin asennettu sellainen hydraulisynterierin, osanumero 212-076-005-101, jonka sarjanumeron perässä ei ole "G"-kirjainta. Jos tällaisia synteriereita on asennettu, niin tee kohdan B ja C mukaiset toimenpiteet. Jos kaikkien synteriereiden sarjanumeron perässä on "G"-kirjain, ei tämä määräys anna aiheutta lisätoimiin, ja se kuitataan täysin tehdyksi helikopterin teknilliseen päiväkirjaan.
- B. Kiinnitä ennen lentoa tehtävässä tarkastuksessa erityistä huomiota hydraulisynteriereiden toimintaan. Erityistarkkailua on jatkettava kunnes kohdan C mukaiset toimenpiteet on tehty. Jos hydraulisynterierin toiminnassa on puutteita, on kohdan C mukaiset toimenpiteet tehtävä ennen lentotoiminnan jatkamista. Kohdan B toimenpiteet saa tehdä myös helikopterin ohjaaja.
- C. Vaihda hydraulisynterierin seuraavassa korjauksessa männän tiiviste uuteen, jonka osanumero on S30772-124G20N tai CEC6601-124-75, HR Textron Service Bulletinin FMTC nro. 260 ohjeiden mukaisesti.

Vs. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L1-55/LJV/AKo.txt