

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1453/87

30.7.1987



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1453. Grob. Polttoaineen sulkuventtiilin tiiviste

Koskee: Moottoripurjelentokoneita Grob G109, sarjanumeroita 6001-6159, ja Grob G109B, sarjanumeroita 6200-6445.

Viite: LBA LTA 87-142

Voimaantulo: 1.9.1987

Toimenpiteet:

- A.1. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa polttoaineen sulkuventtiilin alempi tiivisterengas. Tätä varten on ensin tiivistemäntä irrotettava Grob Technische Mitteilungin TM 817-23 liitteenä olevan korjausohjeen mukaisesti.
- A.2. Jos tiivisterengas on kulunut tai vaurioitunut, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Jos tiivisterengas on moitteettomassa kunnossa, niin toista kohdan A.1 mukainen tarkastus kuukauden väliajoin, kunnes kohdan B mukaiset toimenpiteet on tehty. Tarkastus on aina kuitattava matkapäiväkirjaan merkinnällä "Muutosmääräyksen kohdan A mukainen tarkastus tehty".
- B. Vaihda viimeistään 31.12.1987 polttoaineen sulkuventtiilin tiivistemäntä uuteen TM 817-23:n korjausohjeen mukaisesti. Tämän jälkeen ei kohdan A tarkastusta enää tarvitse toistaa, ja muutosmääräys voidaan kuitata täysin tehdyksi.

Vt. toimistopäällikkö


Kim Salonen

L70 61/LJV/AKo