

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1499/88

19.2.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1499. Teledyne Continental. Öljynsuodattimen vaihto.

Koskee: Kaikkia Teledyne Continentalin tyyppiä IO-360, TSIO-360, O-470, IO-470, TSIO-470, IO-520, TSIO-520, GTSIO-520 ja IO-550 olevia moottoreita.

Viite: FAA Emergency Airworthiness Directive 88-03-06

Voimaantulo: 7.3.1988

Toimenpiteet:

Tarkasta seuraavan öljynvaihdon yhteydessä, mutta kuitenkin 10 lentotunnin kuluessa öljynsuodattimen TCM-osanumero. Jos osanumero ei ole 649309 eikä 649310, ei lisätoimia vaadita. Jos suodattimen osanumero on 649309, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa sellaiseen, jonka osanumero on 649923 tai vastaavaan hyväksyttyyn (PMA-) suodattimeen. Jos suodattimen osanumero on 649310, niin vaihda se sellaiseen, jonka osanumero on 649922 tai vastaavaan hyväksyttyyn (PMA-) suodattimeen.

TCM Service Bulletin nro. M88-4 käsittelee myös tätä asiaa.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö

E. Ailio
E. Ailio

M20. LJV/AKo