

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1548/88

13.9.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1548. Grob. Ohjainjärjestelmien hitsisaumojen tarkastus


Koskee: Purjelentokoneita Grob G103 "Twin II" ja Grob G103A "Twin II Acro", sarjanumeroita 3501-3729, 3730-3878, 33879-34078.

Viite: LBA LTA 88-175

Voimaantulo: 15.10.1988

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavat kuvan 1 mukaiset ohjainjärjestelmän hitsisaumat ennen seuraavaa lentoa. Jos tarkastuksessa löytyy murtumia, niin kohdan B mukaiset toimenpiteet on tehtävä ennen lentotoiminnan jatkamista, muussa tapauksessa 31.3.1989 mennessä.

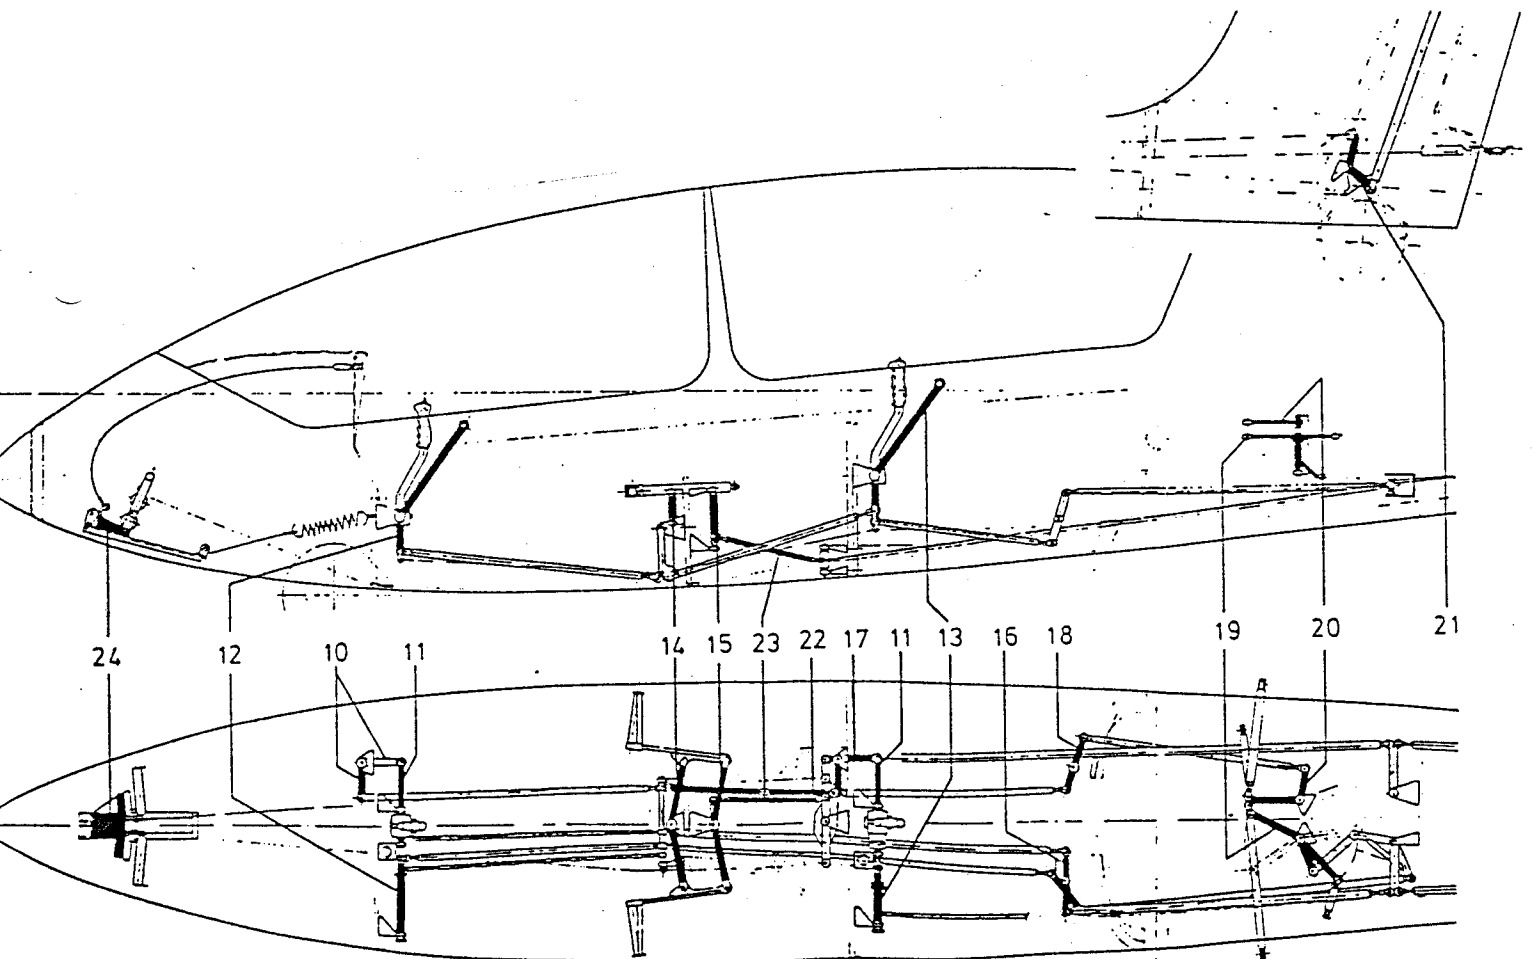

kuva 1


Kohta	Vanha osanumero	Osa	Uusi osanumero
1	103B-4253	trimmin työntötanko I	-4253/1
2	103B-4355	korvake	-4356
10	102C3-4225	siivekkeen vipu I	-4225/1
11	102C3-4351	siivekkeen työntötanko I etummainen	-4351/1
12	103B-4405	lentojarru/trimmiyksikkö	-4405/1
13	103B-4412	lentojarru/trimmiyksikkö taaimmainen	-4412/1
14	103B-4426	polkimen etuvipu	-4426/1
15	103B-4427	polkimen takavipu	-4427/1
16	103B-4433	lentojarrun vipu	-4433/1
17	103B-4435	siivekkeen vipu	-4435/1
18	103B-4436	vipu	-4436/1
19	103B-4451	lentojarrun vipu	-4451/1
20	103B-4454	siivekkeen vipu	-4454/1
21	103B-4461	korkeusperäsimen vipu	-4461/1
22	103B-4553	siivekkeen työntötanko III	-4453/1
23	103B-4586	sivuperäsimen työntötanko I	-4586/1
24	103B-4779	kelkka	-4779/1

Tämä luettelo koskee purjekoneiden sarjanumeroita seuraavasti.

kohdat 1 ja 2	s/n 3501-3729
kohdat 10-24	s/n 3730-3878
kohdat 10-20 ja 22-24	s/n 33879-34078

B. Vahvista ohjainjärjestelmiä Grob Technische Mitteilungin 315-37 korjausohjeiden mukaisesti.
Toimenpiteet saa tehdä vain ilma-alusrakenteiden hitsauskelpuutuksen haltija.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen