

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1552/88

13.9.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1552. Allison. Polttoainesäätimen vaihto

Koskee: Kaikkia Allison 250-B17-, 250-C20-, 250-C20R- ja 250-C30- moottoreita.

Viite: FAA AD 88-17-01

Voimaantulo: 1.10.1988

Toimenpiteet:

 
- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko moottoriin asennettu jokin liitteessä 1 luetelluista Bendix- polttoainesäätimistä. Ellei säädintä ole asennettu, ei lisätoimia vaadita. Jos tällainen säädin on asennettu, niin tee kohdan B mukainen toimenpide 10 lentotunnin kuluessa.
- B. Vaihda Bendix- säädin sellaiseen, jota ei ole lueteltu liitteessä 1.
- C. Liitteessä 1 lueteltuja Bendix- säätimiä voi ottaa uudelleen käyttöön sen jälkeen, kun niihin on tehty jonkin alla mainitun Allison Commercial Engine Alert Bulletinin mukainen muutostyö.

Moottori  
250-C20  
250-B17  
250-C30  
250-C20R

Bulletinin numero  
CEB-A-1272  
CEB-A-1231  
CEB-A-73-3042  
CEB-A-73-4008

Jos tämä muutostyö on tehty, niin säätimen itselukkiutuvan tulppamutterin sylinterimäiseen osaan on maalattu vihreä täplä ja valmistuskilven "LESS ISSUE"- kenttään on leimattu kirjain "A" tai "B".

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

V.g.v!

M16.LJV/AKO

Bendix Fuel Controls:

Bendix Part No.: 2524644-26 (Allison 23033917)  
Serial No.:

|          |          |          |          |
|----------|----------|----------|----------|
| 87241174 | 87490092 | 88041524 | 88090122 |
| 87370001 | 88041515 | 88090107 | 88090124 |
| 87370041 | 88041516 | 88090110 | 88090125 |
| 87430042 | 88041517 | 88090112 | 88090126 |
| 87370044 | 88041518 | 88090114 | 88090128 |
| 87430045 | 88041519 | 88090116 | 88090129 |
| 87490081 | 88041520 | 88090118 | 88090130 |
| 87490082 | 88041521 | 88090119 | 88090131 |
| 87490083 | 88041522 | 88090120 |          |
| 87490084 | 88041523 | 88090121 |          |

Bendix Part No.: 2524654-23 (Allison 23036660)  
Serial No.: 87251235  
87460078

Bendix Part No.: 2524886-10 (Allison 23033919)  
Serial No.: 87430052 87430055 87490102  
87430053 87490101 87490104

Bendix Part No.: 2524922-6 (Allison 23033849)  
Serial No.: 87370010  
88090143  
88090144

Bendix Part No.: 2524957-3 (Allison 23030614)  
Serial No.: 84250105

Bendix Part No.: 2524986-2 (Allison 23038954)  
Serial No.: 87490095  
87490098

Bendix Part No.: 2549032-2 (Allison 23037275)  
Serial No.: 87430056 87430063 88090154 88090163  
87430057 87430065 88090155 88090165  
87430059 88090147 88090156 88090166  
87430060 88090149 88090157 88130236  
87430061 88090151 88090158 88130249  
87430062 88090152 88090160 88130250