

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 00-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1556/88

Muutos I

13.10.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1556. Lycoming. Öljypumpun hammaspyörien ja akselin vaihto

Koskee: Kaikkia moottoreita Lycoming 0-235, 0290-D, -D2, 0-320, IO-320, AIO-320, AEIO-320, LIO-320, 0-340, 0-360, IO-360, AIO-360, AEIO-360, HO-360, HIO-360, LO-360, LIO-360, TIO-360, TO-360, LTO-360, VO-360, IVO-360, 0-540 ja IO-540, lukuunottamatta moottoreita 0-320-H2AD, 0-360-E1A6D, LO-360-E1A6D, TO-360-E1A6D, LTO-360-E1A6D, IO-540-P1A5, IO-540-R1A5, IO-540-S1A5 sekä niitä 0-540/IO-540-sarjan moottoreita, joissa on kapasiteetiltaan suuri öljypumppu ja kaksoismagneetto (viimeksimainittujen moottoreiden tyyppimerkinnässä on tällöin liite "5D", esim. IO-540-K1A5D).

Ryhmä A: HIO-360-D1A, -E1AD, -E1BD ja -F1AD, joiden sarjanumero on pienempi kuin L-22580-51A lukuunottamatta sarjanumeroita L-22311-51A:sta L-22313-41A:han, L-22396-51A, L-22397-51A, L-22416-51A, L-22546-51A:sta L-22549-51A:han, L-22563-51A, L-22568-51A:sta L-22571-51A:han. Koskee myös kaikkia muita näiden tyyppisiä moottoreita, jotka on peruskorjattu ennen 1.4.1981 tai jotka valmistajan peruskorjaamina on lähetetty tehtaalta ennen 1.4.1981.

Ryhmä B: 0-360-A1LD, s/n L-17555-36A:sta L-22462-36A:han
0-360-A1F6D, s/n L-16685-36A:sta L-22582-36A:han
0-360-A5AD, s/n L-17057-36A:sta L-20038-36A:han
IO-360-A1B6D/ -A3B6D, s/n L-9598-51A:sta L-16595-51A:han, L-17273-51A, L-17312-51A:sta L-17319-51A:han, L-17321-51A, L-17336-51A:sta L-17340-51A:han, L-17347-51A:sta L-17351-51A:han, L-17355-51A, L-17358-51A, L-17377-51A:sta L-17380-51A:han
IO-360-C1E6D, s/n L-14527-51A
TO-360-C1A6D, s/n L-101-69A:sta L-243-69A:han.

Koskee lisäksi kaikkia muita näiden tyyppisiä moottoreita, jotka on peruskorjattu 7.4.1970-15.10.1976 tai jotka valmistajan peruskorjaamina on lähetetty tehtaalta ennen 1.4.1981.

Ryhmä C: Koskee kaikkia niitä alussa lueteltuja moottoreita, jotka eivät kuulu ryhmään A tai B ja joilla on sintratusta metallista valmistetut öljypumpun hammaspyörät tai teräs/alumiini-hammaspyörät.

Viite: FAA AD 81-18-04, R2 (Amendment 39-4395).

Voimaantulo: 15.11.1988

Syy: Ennen lokakuuta 1976 sintratusta metallista valmistettujen öljypumpun hammaspyörien hajoaminen on aiheuttanut useita lento-onnettomuuksia.

Toimenpiteet:

A. Ryhmän A moottorit:

Vaihda 25 lentotunnin kuluessa öljypumpun vapaa hammaspyörä ja akseli uuteen, teräksiseen osaan n:o LW-18110 ja öljypumppua käyttävä hammaspyörä uuteen hammaspyörään n:o LW-18109 Avco Lycoming Service Bulletinin n:o 454B mukaisesti, ellei niitä ole jo vaihdettu M1302/85:n kohdan A mukaisesti. Näitä hammaspyöriä saa käyttää vain yhdessä, ja ne ostetaan asennussarjana nro. 05K19423-S.

B. Ryhmän B moottorit:

 
Vaihda 25 lentotunnin kuluessa öljypumpun vapaa ja öljypumppua käyttävä hammaspyörä uuteen, teräksiseen öljypumppua käyttävään hammaspyörään n:o LW-18109 ja teräksiseen öljypumpun vapaaseen hammaspyörään ja akseliin n:o LW-18110 Avco Lycoming Service Bulletinin n:o 455D mukaisesti. Jos hammaspyörät jo on vaihdettu M1302/85:n kohdan B mukaisiin, hammaspyörät on vaihdettava yllämainittuihin vasta moottorin seuraavassa peruskorjauksessa. Näitä hammaspyöriä saa käyttää vain keskenään, ja ne ostetaan asennussarjana nro. 05K19423-S.

C. Ryhmän C moottorit:

Vaihda seuraavassa peruskorjauksessa tai kun moottori saavuttaa 2000 tunnin kokonaiskäyntiajan tai kun moottorin apulaiset seuraavan kerran irrotetaan, mikä ensin tulee, öljypumpun vapaa ja öljypumppua käyttävä hammaspyörä uuteen, teräksiseen öljypumppua käyttävään hammaspyörään n:o LW-18109 ja teräksiseen öljypumpun vapaaseen hammaspyörään ja akseliin n:o LW-18110 Avco Lycoming Service Bulletinin n:o 456C mukaisesti. Jos moottorin kokonaiskäyntiaika jo on 2000 tuntia tai enemmän, on toimenpiteet tehtävä 100 tunnin kuluessa. Jos hammaspyörät jo on vaihdettu M 1302/85:n kohdan C mukaisiin, hammaspyörät on vaihdettava yllä mainittuihin vasta moottorin seuraavassa peruskorjauksessa.

Yllämainittuja hammaspyöriä saa vain käyttää keskenään, ja ne ostetaan asennussarjana nro. 05K19423-S.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1556/88

L31 26/LJV/AP