

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1558/88

5.10.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1558. Piper. Siiven osien käyntiaikarajoitus.

Koskee: kaikkia Piper PA-36-285-, -300- ja -375- lentokoneita.

Viite: FAA AD 83-20-03

Voimaantulo: 1.11.1988

Toimenpiteet:

Vaihda siiven rakenteelliset osat uusiin alla olevan aikataulun mukaisesti.

OSAN KÄYNTIAIKA LENTOTUNTEINA

Lentokoneet	Vaihdon luonne	TOIMENPITEEN NUMERO					
		1*,2,3	4	5	6	7	8*
PA-36-285 & -300							
36-7360001:stä	Ensimm.	4100	4100	-	-	3100	2000
36-7560003:een	Toistuva	4100	4100	-	-	4100	2000
36-7560004:stä	Ensimm.	4100	-	-	4000	3100	2000
36-7560055:een	Toistuva	4100	-	-	4100	4100	2000
36-7560056:sta	Ensimm.	4100	-	4100	4000	-	2000
36-7660122:een	Toistuva	4100	-	4100	4100	-	2000
36-7660123	Ensimm.	4100	-	4100	-	-	2000
ja suuremmat	Toistuva	4100	-	4100	-	-	2000
PA-36-375							
36-7802001	Ensimm.	4100	-	4100	-	-	2000
ja suuremmat	Toistuva	4100	-	4100	-	-	2000

* 1 ja 8 on tehtävä myös aina kun kyseinen pultti jostain syystä irrotetaan.

- Vaihda siiven ylemmät kiinnityspultit nro. 77254-00 käyttämättömiin. Pultti on myös aina vaihdettava, kun se muusta syystä irrotetaan.
- Vaihda siiven, rungon läpi menevän salon korvake nro. 97713-00, -02 tai -03 käyttämättömään korvakeeseen 97713-03.
- Vaihda siipisalon korvake nro. 97712-00 käyttämättömään.

4. Vaihda rungon läpi menevän salon rakenneosa nro. 76824-02 käyttämättömään.
5. Vaihda siipisalko nro. 97701-00 ja -01, Revision P tai uudempi revisio Piperin salkolaipan vaihtosarjaan nro 764393 (vasen) ja 764394 (oikea).
6. Vaihda rungon läpi menevän salon rakenneosa nro. 76767-00 tai 76824-02 käyttämättömään rakenneosaan nro. 76824-02. (Koneeseen jo asennettuun osaan 76824-02 sovelletaan toistuvaa käyntiaikarajoitusta).
7. Vaihda siipisalot nro. 97701-00 ja 97701-01, Revision N tai vanhempi revisio ja salkolaipan vaihtosarjat nro. 764393 ja 764394 käyttämättömään salkolaipan vaihtosarjaan nro. 764393 (vasen) ja 764394 (oikea). (Koneeseen jo asennettuun osaan nro. 764393 ja 764394 sovelletaan toistuvaa käyntiaikarajoitusta).
8. Vaihda siiven alemmat kiinnityspultit nro. 77245-00 käyttämättömiin. Pultti on myös aina vaihdettava, kun se muusta syystä irrotetaan.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen