

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1581/88

15.12.1988



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

1581. Partenavia. Ohjainvaijereiden tarkastus

Koskee: Niitä Partenavia P.68-lentokoneita, joiden sarjainumero on pienempi kuin 382.

 
Viite: Partenavia Service Bulletin nro. 75

Voimaantulo: 1.1.1989

Toimenpiteet:

- Tarkasta ohjainvaijerit 10 lentotunnin kuluessa ja tämän jälkeen jokaisessa 100 tunnin huollossa seuraavasti:
- Irrota vaijereiden vaijerilukkojen varmistuslangat.
  - Löysää vaijereita ja tarpeen vaatiessa irrota ne vaijerilukoista.
  - Tarkasta vaijereiden kunto kehräpyörien kohdalta taivuttamalla niitä. Jos vaijeri on syöplynyt tai erittäin kulunut tai jos siinä on katkenneita säikeitä, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.
  - Saata ohjainjärjestelmä jälleen lentokelpoiseksi huolto-ohjekirjan mukaisesti.

Toimistopäällikkö

  
Kim Salonen

M69.LJV/AL