

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1611/89

18.4.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekkaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**1611. Pierre Robin/CEA. Polttoaineputken ja kaasuttimen välinen liitos.**


**Koskee:** Kaikkia niitä Pierre Robin- ja CEA-tyyppisiä lentokoneita, joihin on asennettu moottori Lycoming O-235, O-320 tai O-360.

**Viite:** Consigne de Navigabilité 89-052(A)

**Voimaantulo:** 15.5.1989

**Toimenpiteet:** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa kaasuttimen ja polttoaineputken välinen liitospaikka. Jos liittimen (osa 12 kuvassa) juuressa havaitaan polttoainevuoto, niin vaihda liitin tiivistettiin heti uuteen, osanumero APR 52.26.58. Tämä on 17 mm korkea pronssinen kuusioliitin.

Jos vuotoa ei havaita, niin vaihda liitin edellä mainittuun 50 lentotunnin kuluessa.

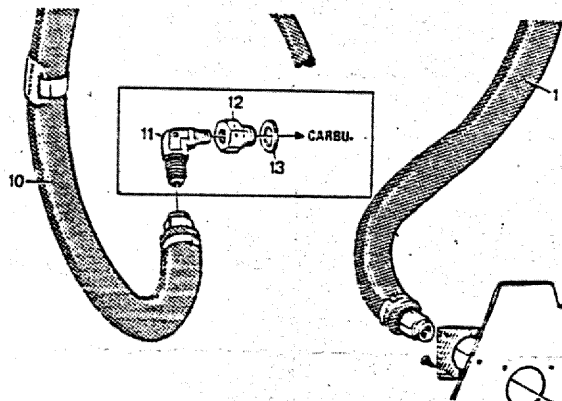

Toimistopäällikkö

Kim Salonen

M103.LJV