

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1619/89

29.5.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1619. Embraer. Laskutelineen saksinivelen välilevy

Koskee: Lentokoneita Embraer EMB-110 Bandeirante, sarjanumeroita 110001-110472, ja EMB-121 Xingu, kaikkia sarjanumeroita.

Viite: Centro Técnico Aeroespacial Airworthiness Directive nro. CTA82-12-02R4.

Voimaantulo: 1.7.1989

Toimenpiteet:

- A. Vaihda laskutelineen saksiniveliä välilevyt, osanumero 14468 tai 14468A samannumeroisiin tai uusiin välilevyihin numero 110P2 -443-05-01 tai 14468-000-01, ennenkuin ne saavuttavat 3000 laskeutumista. Jos laskeutumisten lukumäärä jo on yli 2950, niin vaihda levyt 50 lentotunnin kuluessa.
- B. Tarkasta vanhat välilevyt (14468 tai 14468A) 250 lentotunnin välein. Vaihda vialliset välilevyt uusiin ennen seuraavaa lentoa. Lisää tarkastus koneen huoltoihin (Vrt. AIR M1-4).
- C. Tarkasta uudet välilevyt (110P2-443-05-01 tai 14468-000-01) 500 lentotunnin välein. Vaihda vialliset välilevyt uusiin ennen seuraavaa lentoa. Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin (vrt. AIR M1-4).
- D. 3000 laskeutumisen kokonaisikäntäaikaa ei sovelleta välilevyihin nro. 110P2-443-05-01 ja 14468-000-01.

Embraer Service Bulletin 110-032-0056 ja 121-032-0028 käsittelevät tätä asiaa.

Toimistopäällikön po.
jaostopäällikkö


Esa Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M1142/83 Muutos 2.

ILM.M.KS/KK