

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1628/89

21.7.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matka-päiväkirjaan.

1628. Bell/Agusta-Bell.Lapakulman säätötangon kiinnityspultti.

Koskee: Kaikkia Bell/Agusta-Bell 412-helikoptereita

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-31

Voimaantulo: 1.9.1989

Toimenpiteet: Tarkasta viiden lentotunnin kuluessa pääroottorin lapakulman säätötankojen ja lapakorvakkeiden välisten kiinnityspulttien (osanumero 20-057-5-25D) ja muttereiden kiristysmomentit ja pulttien kunto Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-31 osan "Accomplishment instructions" mukaisesti. Jos kiristysmomentti on liian pieni tai pultti on vaurioitunut, niin vaihda se uuteen ennen seuraavaa lentoa.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M128.LJV