

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1635/89

7.8.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelenokoneen matkapäiväkirjaan.

1635. Learjet. Jarruvarjon yhdyspunos

Koskee: Seuraavia Learjet-merkkisiä lentokoneita

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
24	24-100:sta -357:ään
25	25-003:sta -373:een
28	28-001:stä -005:een
29	29-001:stä -004:ään
35	35-001:stä -646:een
36	36-001:stä -058:aan
55	55-001:stä -134:ään

Viite: FAA AD 89-12-01

Voimaantulo: 1.9.1989

Toimenpiteet:

A. Tarkasta 10 lentotunnin tai kahden viikon kuluessa, kumpi ensin tulee, jarruvarjon yhdyspunokseen leimattu valmistuspäivä alla mainittujen Learjet Service Bulletinien mukaisesti:

<u>Tyyppi:</u>	<u>Service Bulletin</u>
24 tai 25	24/25-342A
28 tai 29	28/29-25-3A
35 tai 36	35/36-25-7A
55	55-25-4A

1. Jos yhdyspunos on päivätty ennen toukokuuta 1987, niin merkitse se uudestaan sekä asenna jarruvarjo ja kanisteri paikoilleen ao. Service Bulletinin mukaisesti.

2. Jos yhdyspunos on päivätty toukokuussa 1987 tai myöhemmin, niin tee jompi kumpi alla mainituista toimenpiteistä.

i. Vaihda yhdyspunos uuteen, jonka Learjet-osanumero on 6600180-16 tai ennen toukokuuta 1987 päivättyyn ao. Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti.

ii. Irrota yhdyspunos ja kiinnitä kilpi, jossa lukee "JARRU-VARJO EI KÄYTÖSSÄ" varjon laukaisukahvaan ja varjomekanismiin. Kilpi voidaan poistaa sen jälkeen, kun yhdyspunos on vaihdettu kohdan A.2.i mukaisesti.

B. Säädä jarruvarjon ohjausjärjestelmää sekä tee varjojärjestelmän toimintakoe kohdan A toimenpiteiden jälkeen ao. Service Bulletinin kohdan 2.C.(2)(f) ohjeiden mukaisesti.

Toimistopäällikkö


Kim Salonen

M134.LJV