

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1665/89

1.12.1989



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan.

**1665. Continental. Öllypumpun tarkastus.**

**Koskee:** Lentomoottoreita Teledyne Continental TSIO-520B, -BB, -D, -DB, -E, -EB, -J, -JB, -K, -KB, -N, -NB, -UB JA -VB.

**Viite:** FAA AD 89-24-01

**Voimaantulo:** 1.1.1990

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 500 lentotunnin kuluessa tai aikaisemmin, mikäli paluuöllypumpun hammaspyörät muusta syystä irrotetaan, hammaspyörien osanumero. Jos osanumero on 635334, 639388, 649157 tai 649159, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos osanumero on jokin muu, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin.
- B.** Tarkasta Teledyne Continental Aircraft Engine Service Bulletinin nro. M89-4 ohjeiden mukaisesti, onko hammaspyörän hampaseen porattu merkki.
1. Jos merkki on porattu, niin tarkasta hammaspyörät Service Bulletinin ohjeiden mukaisesti.
  2. Jos merkkiä ei ole tai hammaspyörä ei täytä Service Bulletinin asettamia vaatimuksia, niin vaihda se uuteen hammaspyörään nro. 649157 tai 649159, johon tämä merkki on porattu.

Toimistopäällikön po.  
jaostopäällikkö

  
E. Ailio

M157.LJV