

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATIONPL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SFILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION**MUUTOSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1682/90

26.1.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

1682. Bell/Agusta-Bell. Pyrstöroottorin laakerin vaihto.**Koskee:** Kaikkia Bell/Agusta-Bell 204B-helikoptereita.**Viite:** FAA AD 90-01-11.**Voimaantulo:** 1.3.1990**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:**

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa pyrstöroottorin vaihteiston ura-
akseliin asennetun duplex-laakerin, osanumero 204-040-424-001,
sarjanumero. Jos se on 1 - 182, MB183 - MB382, MB442, MB486,
MB513, MB518, MB519, MB524, MB530, MB531, MB544, MB545, MB548,
MB549, MB551, MB553, MB554, MB561, MB659, MB743, MB744, MB760 -
MB769 tai MB927 - MB936, niin vaihda se 100 lentotunnin kuluessa
uuteen, lentokelpoiseen ja muunnumeroiseen.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö
E. Ailio

M2-013.LJV