

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82921
international +358 0 82921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1692/90

5.3.1990



Muutosmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjekoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14 §:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

1692. Fairchild. Diodin poisto sähköjärjestelmästä.

Koskee: Seuraavia Fairchild-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

Sarjanumerot

SA226-T	T201 - T275, T277 - T291
SA226-T(B)	T(B)276, T(B)292 - T(B)417
SA226-AT	AT001 - AT074
SA226-TC	TC201 - TC419
SA227-TT	TT421 - TT541
SA227-AT	AT423 - AT695
SA227-AC	AC406, AC415, AC416, AC420 - AC705, AC707 - AC733.

Viite: FAA AD 90-03-19

Voimaantulo: 1.4.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Korjaa lentokoneen sähköjärjestelmää 100 lentotunnin kuluessa seuraavasti.

1. Irrota "J-Boxin" tarkastusluukku EP11.
2. Irrota diodi akkukiskon releen K40 liittimestä X1 ja X2.
3. Pane tarkastusluukku paikoilleen.
4. Kytke virta akusta ja tarkista, että vasemman- ja oikeanpuoleisessa primäärikiskossa sekä sekundäärikiskossa on sähköjännite.

Fairchild Service Bulletin SA226-24-032 ja SA227-24-013 käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikkö

Kim Salonen
Kim Salonen

M2-021.LJV