

**ILMAILUHALLITUS**  
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50  
SF-01531 VANTAA  
FINLAND  
Puhelin/Telephone 90-82 921  
international +358 0 82 921  
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**

M 1706/90

24.5.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrastelilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta. Pääroottorin vaihteiston pulttien vaihto.**

**Koskee:** Kaikkia niitä Agusta A109A- ja A109AII-helikoptereita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 7438.

**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-77.

**Voimaantulo:** 1.7.1990

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa helikopterin pääroottorin vaihteiston osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 109-0400-02-1/-3/-5 ja sarjanumero pienempi kuin 364 lukuunottamatta numeroita 345, 346, 267, 211, 207, 187, 176 ja 173, niin noudata kohdan B ohjeita. Jos numero on jokin muu, ei lisätoimia vaadita, ja määräys voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Vaihda päävaihteiston pultit, osanumero 109-0406-69-1, uusiin Bollettino Tecnico nro. 109-77:n ohjeiden mukaisesti 300 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 31.1.1994 mennessä. Jos vaihteiston käyntiaika vielä on alle 1200 tuntia, niin vaihda pultit, kun 1200 tuntia saavutetaan, mutta kuitenkin edellä mainittuun päivään mennessä.

Toimistopäällikön po.  
Jaostopäällikkö

  
E. Ailio

M175.LJV