

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
international +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1723/90

31.7.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1723. Beech. Siiven kiinnityspulttien ja -muttereiden vaihto.

Koskee: Kaikkia Beech 99-lentokoneita.

Viite: FAA AD 90-12-07

Voimaantulo: 15.9.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Vaihda 30.9.1991 mennessä kaikki siiven teräksiset kiinnityspultit ja -mutterit Inconel-pultteihin ja -muttereihin Beech Structural Inspection and Repair Manualin, osanumero 98-39006 (päivätty 20.12.1984 tai myöhemmät revisiot revisioon 4 asti, joka on päivätty 1.5.1987) mukaisesti.
- B.** Heti sen jälkeen, kun siiven alempaan etukiinnitykseen on asennettu kohdan **A** mukaisesti Inconel-mutteri lukuunottamatta osanumerolla 81790-1414 merkittyjä muttereita, on mutteri tarkastettava Beech Service Bulletinin 2248 mukaisesti. Jos mutterissa havaitaan murtumia, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa sellaiseen, joka bulletinin kuvan 2 mukaisesti on merkitty osanumerolla 81790-1414.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio

M191.1jv

V.G.V!