

ILMAILUHALLITUS
NATIONAL BOARD OF AVIATION

PL 50
SF-01531 VANTAA
FINLAND
Puhelin/Telephone 90-82 921
International +358 0 82 921
Telex 121247 AVIA SF

ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA
INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

MUUTOSMÄÄRÄYS
AIRWORTHINESS
DIRECTIVE

M 1754/90

9.10.1990



M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälitekojärjestö tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten osalta huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjekoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1754. Aerospatiale. Välivaihteiston kuoren tarkastus

Koskee: Niitä helikoptereita AS 332 C/C1/L ja -L1, joiden välivaihteiston osanumero on 332A35 0001 tai 0002 ja sarjanumero pienempi kuin 20000.

Viite: Consigne de Navigabilité (CN) 90-161-040(B)

Voimaantulo: 1.11.1990

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa välivaihteiston kuoren osanumero ja valunumero. Jos osanumero on 330A34 4107.00 ja valunumero (vrt. SB nr. 05.27 kuva 1) pienempi kuin 2349, niin noudata kohdan B mukaisia ohjeita. Jos jompi kumpi numero on jokin toinen, ei tämä määräys anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Tarkasta välivaihteiston kuori ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 50 lentotunnin välein Aerospatiale AS 332 Service Bulletinin nro. 05.27 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin vaihda välivaihteisto uuteen ennen seuraavaa lentoa Aerospatialen työkortin nro. 65.20.00.401 ohjeiden mukaisesti. Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoihin.

Toimistopäällikön po.
Jaostopäällikkö

E. Ailio