

**ILMAILUHALLITUS**  
 NATIONAL BOARD OF AVIATION

 PL 50  
 SF-01531 VANTAA  
 FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90-82 921  
 international +358 0 82 921  
 Telex 121247 AVIA SF

 ILMAILUHALLITUKSEN TIEDOTUKSIA  
 INFORMATION FROM THE NATIONAL BOARD OF AVIATION

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
**AIRWORTHINESS**  
**DIRECTIVE**
**M 1772/90**
**30.11.1990**


M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti; purjelentokoneen tai harrasteilma-aluksen kyseessä ollessa myös huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20 §:n perusteella.

**1772. Piper. Muutoksia polttoainejärjestelmään.**

**Koskee:** Seuraavia Piper PA23-sarjan lentokoneita.

**Tyyppi**
**Sarjanumerot**

 PA23, PA23-150, PA23-160  
 PA23-235  
 PA23-250, PA23-250(6)

 23-1:stä 23-2046:een  
 27-505:stä 27-622:een  
 27-1:stä 27-7405476:een ja  
 27-7554001:stä 27-8154030:een

**Viite:** FAA AD 90-23-18

**Voimaantulo:** 1.1.1991

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tee seuraavat toimenpiteet 1.4.1991 mennessä sen varmistamiseksi, että vesi pystytään poistamaan kunnolla polttoainejärjestelmästä.

**A. Lentokoneet PA23, PA23-150 ja PA23-160:**

1. Lisää koneen *Airplane Flight Manualiin* tämän määräyksen liitteenä olevat ohjeet.
2. Asenna koneeseen Piper Service Bulletinin nro. 827A osan II mukaisesti kahdet vedenpoistiventtiilit, osanumero 765-363.
3. Asenna koneeseen Piper Service Bulletinin nro. 932A osan I mukaisesti polttoainesäiliön kiillasarja, osanumero 599-367.

**B. Ne lentokoneet PA23-235, PA23-250 ja PA23-250(6), joiden polttoainesäiliöissä ei ole väliseinämiä:**

Asenna koneeseen Piper Service Bulletinin nro. 932A osan I mukaisesti polttoainesäiliön kiillasarja, osanumero 599-367.

C. Ne lentokoneet PA23-250 ja PA23-250(6), joiden polttoainesäiliöissä on väliseinämät:

Asenna koneeseen Piper Service Bulletinin nro. 932A osan II mukaisesti entistä suuremmat polttoainesuodattimen kupit, osanumero 89483-009 tai 89483-010.

Toimistopäällikön po.  
Jaostopäällikkö



E. Ailio

LIITE