

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1784/91

14.1.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrastelima-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

1784. **Embraer. Laskutelineen saksinivelen välilevy.**

Koskee: Lentokoneita Embraer EMB-110 Bandeirante, sarjanumeroita 110001 - 110472, ja EMB-121 Xingu, kaikkia sarjanumeroita.

Viite: Departamento de Aviação Civil AD nro. DAE 82-12-02R5.

Voimaantulo: 1.2.1991

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Vaihda laskutelineen saksinivelen välilevyt, osanumero 14468 tai 14468A samannumeroin tai uusiin välilevyihin numero 110P2-443-05-01 tai 14468-000-01, ennenkuin ne saavuttavat 3000 laskeutumista. Jos laskeutumisten lukumäärä jo on yli 2950, niin vaihda levyt 50 lentotunnin kuluessa.
- B. Tarkasta vanhat välilevyt (14468 tai 14468A) 300 lentotunnin tai 360 laskeutumisen välein. Vaihda vialliset välilevyt uusiin ennen seuraavaa lentoa.
- C. Tarkasta uudet välilevyt (110P2-443-05-01 tai 14468-000-01) 600 lentotunnin tai 720 laskeutumisen välein. Vaihda vialliset välilevyt uusiin ennen seuraavaa lentoa.
- D. 3000 laskeutumisen kokonaisikäntäaikaa ei sovelleta välilevyihin nro. 110P2-443-05-01 ja 14468-000-01.

Embraer Service Bulletin nro. 110-032-0056 ja 121-032-0028 käsittelee tätä asiaa.

Toimistopäällikkö


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1619/89.