

**ILMAILULAITOS**  
 CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1821/91

30.5.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailuin (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Aerospatiale. Pääroottorin ohjauslevyn laakeri.**

**Koskee:** Kaikkia helikoptereita Aerospatiale AS355E/F/F1/F2 ja -/N.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 89-156-039(B)R2.

**Voimaantulo:** 1.7.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 10 lentotunnin kuluessa, ellei jo ole tarkastettu CN 89-156-039(B)R1:n mukaisesti, pääroottorin ohjauslevyn laakeri.
1. Tarkasta laakerin vällys ja takerteleeko se M.E.T. työkortin 62.30.00.601 kohdan 5.2.b mukaisesti.
  2. Tarkasta laakerin momentti AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 1:n kohdan 1.C-c ohjeiden mukaisesti.
  3. Tarkasta AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 1:n kohdan 1.C-d ohjeiden mukaisesti, että laakeri on asennettu oikein.
  4. Tarkasta laakerin voitelu AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 1:n kohdan 1.C-e ohjeiden mukaisesti.
- B.** Tee aina päivän viimeisen lennon jälkeen AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 1:n kohdan 1.C-g mukaiset toimenpiteet.
- C.** Toista kohdan **A.2.** ja **A.3.** mukaiset toimenpiteet aina ohjauslevyn laakeria vaihdettaessa.
- D.** Toista kohdan **A.4** mukaiset toimenpiteet 100 lentotunnin välein AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 1:n kohdan 1.C-i ohjeiden mukaisesti.
- E.** Tee Service Bulletinin nro. 62-07 mukaiset toimenpiteet seuraavassa T-huollossa.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen