

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1825/91**

**18.7.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailukain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Embraer. Sivuperäsimen saranan kiinnityksen tarkastus.**

**Koskee:** Lentokoneita Embraer EMB-110 Bandeirante seuraavasti:

- toimenpide **A** niitä koneita, joiden sarjanumero on 110001 - 110226 ja joihin ei ole tehty muutosmääräyksen M 997/81 mukaisia toimenpiteitä;
- toimenpide **B** koneita, joiden sarjanumero on 110001 - 110480;
- toimenpide **C** koneita, joiden sarjanumero on 110001 - 110480 ja joihin ei ole vaihdettu uutta yläsaranan korvakea M 997/81:n mukaisesti.

**Viite:** Departamento de Aviação Civil AD nro. DAE 80-12-04R2.

**Voimaantulo:** 15.8.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Vaihda sivuperäsimen yläsaranan NAS 464-P4A21-pultti pitempään NAS 464-P4A22-pulttiin 300 lentotunnin kuluessa laskettuna 15.2.1981:stä (M 997/81:n voimaantulusta) Embraer Service Bulletin nro. 110-055-0017 Rev. 3 (SB) osan I ohjeiden mukaisesti. Jos 300 lentotuntia jo on ylitetty, on pultti vaihdettava 10 lentotunnin kuluessa.
- B.** Tarkasta sivuperäsimen yläsaranan korvake, osanumero 4A-3343-01 tai -02 tai 110-3348-03 väritunkeumamenetelmällä 300 lentotunnin kuluessa laskettuna 15.2.1981:stä ja tämän jälkeen 600 lentotunnin välein SB:n osan II ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Vaihda sivuperäsimen yläsaranan korvake, osanumero 4A-3343-01 tai -02 tai 110-3348-03 uuteen, koneistettuun korvakkeeseen nro. 110-3300-01 seuraavassa 6C-huollossa tai 18 kuukauden kuluessa, kumpi ensin tulee; SB:n osan III ohjeiden mukaisesti.

Apulaisjohtajan po.  
 Jaostopäällikkö

E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 997/81.