

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1855/91

22.8.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä olemassa huoilosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päteväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Beech. Moottoripukin tarkastus.

Koskee: Seuraavia Beech-merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

95-C55, 95-C55A, D55, D55A,
 E55 ja E55A
 58, 58A

Sarjanumerot

TC350, TE-1:stä
 TE-1201:een.
 TH-1:stä TH-1610:een

Viite: FAA AD 91-15-20.

Voimaantulo: 1.10.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

A. Tarkasta moottoripukit 600 tunnin kokonaislentoajan kohdalla tai 100 lentotunnin kuluessa, kumpi tulee myöhemmin, Beech Service Bulletinin nro. 2362 revisio 1 (SB) ohjeiden mukaisesti.

1. Ellei murtumia löydy, toista tarkastus 100 lentotunnin välein.
2. Jos moottoripukista löytyy murtuma, niin irrota moottori pukista ja pukki koneesta ennen seuraavaa lentoa, ja tarkasta murtuman pituus magneettihuikkasmenetelmällä SB:n ohjeiden mukaisesti.
 - Jos murtuma on 13,2 mm (0.52 in) tai lyhyempi, niin korjaa ja vahvista moottoripukkia käyttäen Beechin asennussarjaa 58-9007-1S SB:n ohjeiden mukaisesti.
 - Jos murtuma on yli 13,2 mm (0.52 in) pitkä, niin vaihda moottoripukki uuteen, jonka osanumero on 96-910010-67, SB:n ohjeiden mukaisesti.

B. Sen jälkeen, kun moottoripukit on korjattu ja vahvistettu Beechin asennussarjan 58-9007-1S avulla tai ne on vaihdettu uusiin, joiden osanumero on 96-910010-67, ei kohdan **A.1** tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen