

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1864/91**

**11.9.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Aerospatiale. Välivaihteiston kuoren tarkastus**

**Koskee:** Niitä helikoptereita AS 332 C/C1/L ja -L1, joiden välivaihteiston osanumero on 332A35 0001 tai 0002 ja sarjanumero pienempi kuin 20000.

**Viite:** Consigne de Navigabilité (CN) 90-161-040(B) R1

**Voimaantulo:** 15.10.1991

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa välivaihteiston kuoren osanumero ja valunumero. Jos osanumero on 330A34.4107.00 ja valunumero (vrt. SB nr. 05.27 R1 kuva 1) pienempi kuin 2825, niin noudata kohdan **B** mukaisia ohjeita. Jos jompi kumpi numero on jokin toinen, ei tämä määräys anna aiheutta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta välivaihteiston kuori ennen seuraavaa lentoa ja tämän jälkeen 50 lentotunnin välein Aerospatiale AS 332 Service Bulletinin nro. 05.27 R1 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy, niin vaihda välivaihteisto uuteen ennen seuraavaa lentoa Aerospatialen työkortin nro. 65.20.00.401 ohjeiden mukaisesti.  
 Lisää tarkastus helikopterin huoltolistoisiin.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1754/90.