

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1875/91

25.10.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Aerospatiale. Pääroottorin ohjauslevyn laakeri.

Koskee: Kaikkia helikoptereita Aerospatiale AS355E/F/F1/F2 ja -/N.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 89-156-039 R3.

Voimaantulo: 1.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta pääroottorin ohjauslevyn laakerin osanumero 10 lentotunnin kuluessa. Jos se on VH 36132 (704A33.651.051), Y 51 B 10843 S1 M 73 (704A33.651.080) tai INA 36132 A (704A33.651.126), niin tee alla olevat toimenpiteet. Jos se on jokin muu, ei lisätoimia vaadita, ja tämä määräys voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tarkastettu aikaisemmin, pääroottorin ohjauslevyn laakeri.
1. Tarkasta laakerin vällys ja takerteleeko se M.E.T. työkortin 62.30.00.601 kohdan 5.2.b mukaisesti.
 2. Tarkasta laakerin momentti AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 2:n kohdan 1.C-c ohjeiden mukaisesti.
 3. Tarkasta AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 2:n kohdan 1.C-d ohjeiden mukaisesti, että laakeri on asennettu oikein.
 4. Tarkasta laakerin voitelu AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 2:n kohdan 1.C-e ohjeiden mukaisesti.
- C.** Tee aina päivän viimeisen lennon jälkeen AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 1:n kohdan 1.C-g mukaiset toimenpiteet.
- D.** Toista kohdan **A.2.** ja **A.3.** mukaiset toimenpiteet aina ohjauslevyn laakeria vaihdettaessa.

- E. Toista kohdan **A.4** mukaiset toimenpiteet 100 lentotunnin välein AS 355 Service Bulletinin nro. 62-16 rev. 2:n kohdan 1.C-i ohjeiden mukaisesti.
- F. Tee Service Bulletinin nro. 62-07 mukaiset toimenpiteet seuraavassa T-huollossa.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö



E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1821/91.