

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1877/91
Muutos 1
25.11.1991

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä olessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Beech. Mittareiden alipainejärjestelmä.

Koskee: Seuraavia Beech-merkkisiä lentokoneita lukuunottamatta niitä, joihin jo on tehty muutosmääräyksen M1877/91 mukaiset toimenpiteet.

<u>Tyyppi</u>	<u>Sarjanumerot</u>
1900	UA-2 ja UA-3, jos niihin on asennettu asennussarja 114-9016-1 S ja 114-9016-3 S
1900C	UB-1:stä UB-74:ään, jos niihin on asennettu asennussarja 114-9016-1 S ja 114-9016-3 S
1900C	UC-1:stä UC-162:een
1900C sot./C-12J/	UD-1:stä UD-6:een

Viite: FAA AD 91-24-15

Voimaantulo: 15.12.1991.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Syy: Siipien jäänpoistokumit käyttävät hyväkseen mittareiden alipainejärjestelmää. Alipainejärjestelmään tiivistynyt kosteus ei ole päässyt valumaan pois vaan jäänyt. Tämän seurauksena jäänpoistokumit eivät ole toimineet.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa onko koneeseen tehty Beech Service Bulletinin (SB) 2398 mukaiset toimenpiteet tai onko siihen asennettu Beechin asennussarjat 114-9038-1 S ja 114-9038-3 S tai 114-9038-5 S ja 114-9038-7 S. Jos bulletinin mukaiset toimenpiteet on tehty tai asennussarjat asennettu, ei tämä määräys aiheuta lisätoimenpiteitä. Muussa tapauksessa tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet 31.12.-1991 mennessä.

- B. Muuta molemman puolen mittareiden alipainejärjestelmän putkistoa SB 2428 ohjeiden mukaisesti, minkä jälkeen järjestelmään tiivistynyt kosteus pääsee valumaan pois.
Toimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty lentokonekorjaamo kelpuustensa mukaisesti.

Apulaisjohtajan po.
Jaostopäällikkö



E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1877/91.