

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921  
 International + 358 0 82 921  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 870 2304

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**MUUTOSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1888/91**

**11.11.1991**

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailuin (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**British Aerospace. Korkeusperäsimen torsioputket.**

**Koskee:** Koskee kaikkia Beagle B121 Pup Series 1/2- ja -/3-lentokoneita.

**Viite:** Pup Service Bulletin nro. B121/28 Revision no. 1.

**Voimaantulo:** 15.12.1991.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta korkeusperäsimen torsioputket, osanumero BE-31-10033 ja BE-31-10034, 10 lentotunnin kuluessa Pup Service Bulletinin nro. B121/28 Revision no. 1 (SB121/28) osan 3 (Action) kohdan (4)(a) ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa putkesta löytyy syöpymiä tai hitsisaumoista halkeamia, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos vikoja ei löydy, niin suojaa putket ja kokoa korkeusperäsiniin SB121/28 osan 3 kohtien (5) - (9) ohjeiden mukaisesti.
- B.** Tarkasta korkeusperäsimen torsioputket 36 kuukauden välein kohdan **A** mukaisen tarkastuksen jälkeen SB121/28 osan 3 kohtien (10) - (13) ohjeiden mukaisesti. Jos tarkastuksessa putkesta löytyy syöpymiä tai hitsisaumoista halkeamia, niin tee kohdan **C** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos vikoja ei löydy, niin suojaa putket ja kokoa korkeusperäsiniin SB121/28 osan 3 kohtien (14) - (17) ohjeiden mukaisesti.
- C.** Ota yhteys valmistajatehtaalle SB121/28 osan 3 kohdan (4)(b) ja (4)(c) korjausohjeita varten. Lentotoiminta on keskeytettävä, kunnes putket on korjattu.

Tämän määräyksen mukaisten toimenpiteiden tekijällä on oltava ainakin lentokonemekaanikon lupakirja.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 462/71.