

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 921
 International + 358 0 82 921
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 870 2304

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1908/92

20.1.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, ilmailuvälinekorjaamo tai lupakirjamekaanikko kelpuutuksensa mukaisesti, yksityiskäytössä olevien ilma-alusten, purjelentokoneiden ja harrasteilma-alusten kyseessä ollessa huollosta vastaava henkilö. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Fairchild. Jarrujen tarkastus.

Koskee: Seuraavia Fairchild -merkkisiä lentokoneita.

Tyyppi

Sarjanumerot

SA226-T	T201 - T275 & T277 - T291
SA226-T(B)	T(B)276 & T(B)292 - T(B)417
SA226-AT	AT001 - AT074
SA226-TC	TC201 - TC419
SA227-TT	TT421 - TT555
SA227-AT	AT423 - AT599
SA227-AC	AC406, AC415, AC416 & AC420 - AC599

Viite: FAA AD 92-01-02.

Voimaantulo: 15.2.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Korjaa pysäköintijarrujärjestelmää 15.5.1992 mennessä Fairchild Aircraft Service Bulletinin nro. 227-32-017 tai 226-32-049 ohjeiden mukaisesti.
- B.** Jos koneeseen on asennettu B.F. Goodrichin jarrut osanumero 2-1203-3, niin tarkasta ja mittaa ne 100 lentotunnin kuluessa ja tämän jälkeen 250 lentotunnin välein B.F. Goodrich Service Letterin nro. 1498 (SL) ohjeiden mukaisesti. Jos mittausarvot ylittävät SL:ssä annetut raja-arvot, niin peruskorjaa tai vaihda jarrut uusiin huolto-ohjekirjan mukaisesti ennen seuraavaa lentoa .
Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.

Apulaisjohtaja


Kim Salonen