

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International +358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1966/92
Muutos 1
8.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tähty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (825/68) 20§:n perusteella.

Polttoainepumppujen tarkastus.

KORVATTU M 2044/92

Koskee: Kaikkia mäntämoottorikoneisiin asennettuja kalvo-tyyppisiä polttoainepumppuja.

Viite: FAA AD 92-20-07.

Voimaantulo: 1.11.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko koneeseen asennettu kalvo-tyyppinen polttoainepumppu, jonka

a) Textron Lycoming tai Rajay/Rotomaster on muuttanut

b) Aero Accessories Inc. on peruskorjannut marraskuun 1991 ja elokuun 20 päivän 1992 välisenä aikana, ja

c) jonka tyyppi on 40174, 40295, 40296, 40595, 41234, 41270, 41271, 41272, 41452, 41617, 41812, 75246, 75247, LW14282, LW15399, LW15472, LW15473, LW16335, LW16775, LW16947, 103396-01, 103586-01, RJ-4033, R00253-2, R00253-501 tai R00253-502 ja sarjanumero /S/NS/ 91K 073:sta 91K 125:een tai mikä tahansa sarjanumero, jonka edessä on 91L, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, 92G tai 92H 001:stä 92H 146:een.

Näitä pumppuja on asennettu ainakin moottoreihin Textron Lycoming O-235, O-290, O-320, IO-320, LIO-320, O-360, IO-360, LO-360, LIO-360, LTO-360, O-540, IO-540, TIO-540 ja LTIO-540. Jos jokin edellä mainituista pumppuista on asennettu, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen, lentokelpoiseen pumppuun.

Huom. 1 Jos polttoainepumpun imuaukon yläpuolella olevaan laippaan on leimattu "S"-kirjain, täyttää pumppu tämän määräyksen vaatimukset eikä sitä tarvitse vaihtaa.

Huom. 2 Pumpun tyyppimerkintä on leimattu kiinnityslaipan reunaan.

Huom. 3 Pumpun sarjanumero on kiinnityslaipan ja pyöreän jousikoteloon välissä olevassa pumpun kotelon harjanteessa.

Aero Accessories Inc. Mandatory Service Bulletin nro. 001 (21.8.1992) antaa tarkat ohjeet. Sen voi tilata osoitteesta: Aero Accessories Inc. , 1240 Springwood Church Road, GIBSONVILLE, North Carolina 27249, USA.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1966/92.