

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

MUUTOSMÄÄRÄYS

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1966/92

28.9.1992

M-määräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. M-määräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Polttoainepumppujen tarkastus.

Koskee: Kaikkia mäntämootorikoneisiin asennettuja kalvo-tyyppisiä polttoainepumppuja.

Viite: FAA AD 92-20-07.

Voimaantulo: 15.10.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, onko koneeseen asennettu Textron Lycomingin valmistama tai Rajay/Rotormasterin muuttama, Aero Accessories marraskuun 1991 ja elokuun 20 päivän 1992 välisenä aikana peuskorjaama kalvo-tyyppinen polttoainepumppu, jonka tyyppi on 40174, 40295, 40296, 40595, 41234, 41270, 41271, 41272, 41452, 41617, 41812, 75246, 75247, LW14282, LW15399, LW15472, LW15473, LW16335, LW16775, LW16947, 103396-01, 103586-01, RJ-4033, R00253-2, R00253-501 tai R00253-502 ja sarjanumero /S/NS/ 91K 073:sta 91K 125:een ja kaikki sarjanumerot, joiden edessä on 91L, 92A, 92B, 92C, 92D, 92E, 92F, 92G ja 92H 001:stä 92H 146:een. Näitä pumppuja on asennettu ainakin lentomootoreihin Textron Lycoming O-235, O-290, O-320, IO-320, LIO-320, O-360, IO-360, LO-360, LIO-360, LTO-360, O-540, IO-540, TIO.540 ja LITO-540.

Jos jokin edellä mainituista pumppuista on asennettu, niin vaihda se ennen seuraavaa lentoa uuteen, lenokelpoiseen pumppuun.

Huom. 1 Jos polttoainepumpun imuaukon yläpuolella olevaan laippaan on leimattu "S"-kirjain, täyttää pumppu tämän määräyksen vaatimukset eikä sitä tarvitse vaihtaa.

Huom. 2 Pumpun tyyppimerkintä on leimattu kiinnityslaipan reunaan.

huom. 3 Pumpun sarjanumero on kiinnityslaipan ja pyöreän jousikoteloon välissä olevassa pumpun kotelon harjanteessa.

Aero Accessories Inc. Mandatory Service Bulletin nro. 001 (21.8.1992) antaa tarkat ohjeet. Sen voi tilata osoitteesta: Aero Accessories Inc. , 1240 Springwood Church Road, GIBSONVILLE, North Carolina 27249, USA.

Apulaisjohtajan po.
 Jaostopäällikkö


 E. Ailio