

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 1979/92**  
**Muutos 1**  
**13.11.1992**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Pratt & Whitney. Ilmasuodattimen poisto.**

**Koskee:** Lentokoneisiin Beech 65-90, 65-A90, 65-A90-1, 65-A90-2, 65-A90-3, 65-A90-4, 99, 100, 99A, B90, C90, C90A, E90, H90, A99, A99A, B99 ja C99 asennettuja Pratt & Whitney Canadian potkuriturbiinimoottoreita PT6A-6, PT6A-6/C20, PT6A-20, PT6A-20A, PT6A-21, PT6A-27, PT6A-28, PT6A-34, PT6A-34B ja PT6A-36.

**Viite:** FAA AD 92-15-11.

**Voimaantulo:** 15.12.1992.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Tarkasta 1.2.1993 mennessä, ellei jo ole tarkastettu M 1979/92:n mukaisesti, onko moottorin P3-linjaan asennettu ilmasuodatin. Jos suodatin on asennettu, niin poista se moottorista ennen lentotoiminnan jatkamista. (Asianomainen suodatin saattaa hidastaa liikaa moottorin kiihdyttämistä hätätilanteissa.)

*Huom. Suodatin on saattanut olla moottorin alkuperäisvaruste tai se on voitu asentaa myöhemmin PWC Service Bulletinin nro. 1205, 1253, 1290, 1294, 1330, 1343 tai 1378 mukaisesti.*

Toimenpiteen saa tehdä vain ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1979/92.