

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 1986/92

12.10.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

SOCATA. Pakokaasujärjestelmän tarkastus.

Koskee: Niitä lentokoneita TB 9 ja TB 20, joiden sarjanumero on 1 - 1476 lukuunottamatta sarjanumeroita 1053, 1307, 1308, 1325, 1355, 1376, 1425 ja 1445 - 1475.

Viite: Consigne de navigabilité CN 92-152(A).

Voimaantulo: 1.11.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tarkasta lämmönvaihdin ja pakoputkisto 50 lentotunnin kuluessa sekä vaihda ruuvit, mutterit ja aluslevyt uusiin SOCATA TB airplanes Service Bulletinin nro. 10.062.78 ohjeiden mukaisesti (KIT OPT 10 9183).

- Jos äänenvaimentimen sivulaipoista löytyy murtumia, niin asenna Kit 9147 (TB 9) tai Kit 9148 (TB 20).

- Jos lämmönvaihtimesta löytyy murtumia, niin tee huolto-ohjekirjan VIII kappaleen mukaiset toimenpiteet.

Apulaisjohtaja


 Kim Salonen