

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2000/92

13.11.1992

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Cessna. Pakoputkiston tarkastus ja korjaus.

Koskee: Kaikkia Cessna T310-, 320-, 340-, 401- ja 411-sarjan sekä 402-, 402A-, 402B-, 414-, 421-, 421A- ja 421B- tyyppin lentokoneita sekä niitä Cessna 421C-tyypin lentokoneita, joiden sarjanumero on 421C0001 - 421C0683.

Viite: FAA AD 75-23-08R5.

Voimaantulo: 15.12.1992.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

I. PAKOPUTKISTON TARKASTUS

- A.** Tarkasta kaikki ne pakoputkiston osat, joita ei ole lueteltu Cessna Multiengine Service Information Letterin ME 79-32 (ME79-32) I tai II taulukossa, jokaisessa huollossa Cessna Service Letterin ME 75-17 (ME75-17) kohdan "50 hour exhaust system inspection" mukaisesti. Vaihda vialliset osat uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.
- B.** Tarkasta kaikki ne pakoputkiston osat, jotka on lueteltu ME79-32:n II taulukossa, jokaisessa 100 tunnin huollossa ME75-17:n kohdan "50 hour exhaust system inspection" mukaisesti. Vaihda vialliset osat uusiin ennen lentotoiminnan jatkamista.

Huom. Jos moniosaisia "V"-putkenkiristimiä joudutaan vaihtamaan, niin noudata tämän määräyksen liitteenä olevan taulukon ohjeita.

II. OSIEN VAIHTO

- C.** Vaihda takimmaisten sylintereiden ja ahtimen sisääntulon välissä olevat moniosaiset "V"-putkenkiristimet aina 400 lentotunnin välein ME75-17:n Attachment # 4:n taulukon mukaisiin osiin.
- D.**
1. Lentokoneet T310, 320, 401, 402, 340, 414 ja 421: Vaihda seuraavassa huollossa, ellei jo ole vaihdettu aikaisemmin, pakokaasuturbiinista johtavan pakoputken moniosaiset "V"-putkenkiristimet ME79-32:n I taulukon mukaisiin osiin.
 2. Lentokoneet T310 (sarjanumero 310Q0600 ja pienemmät), 320D/E/F (kaikki), 401 (kaikki) ja 402 (sarjanumero 402B0300 ja pienemmät): Vaihda seuraavassa huollossa, ellei jo ole vaihdettu lentokelpoisuusmääräyksen M 817/78 muutos 1:n mukaisesti, pakokaasuturbiinista johtavan pakoputken moniosainen "V"-putkenkiristin uuteen kiristimeen, jonka osanumero on V57A4234 tai 41195AA423. Näillä uusilla kiristimillä ei ole käytäntöä rajoitusta.