

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2013/92**Muutos 2  
27.3.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytys. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (281/95) 17§:n perusteella.

**Allied-Signal. Puhaltimen kiekon tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia Allied-Signal Aerospace Company Garrett Engine Division TFE731-2/-2A/-3 ja -3R-tyyppisiä suihkumootoreita lukuunottamatta niitä, joille on tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 2013/92 tai M 2013/92 muutos 1 kohdan **B** mukainen pyörrevirtatarkastus.

**Viite:** FAA AD 96-04-01.

**Voimaantulo:** 1.5.1996.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta ennen seuraavaa lentoa puhaltimen kiekon osanumero. Jos se on 3072162-1:stä -4:ään, 3073436-1:stä -4:ään, 3073539-2 tai 3074529-2, niin tee alla mainitut toimenpiteet. Muussa tapauksessa tämä määräys ei anna aihetta lisätoimiin, ja se voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B. Irrota ennen seuraavaa lentoa puhaltimen kiekko, jonka osanumero on 3073539-2 tai 3072162-2 ja sarjanumero 8-18040-6300 Allied-Signal Aerospace Company Garrett Engine Division Alert Service Bulletinin nro. TFE731-A72-3504 tai TFE731-A72-3504 Revision 1 (jäljempänä ASB) ohjeiden mukaisesti ja asenna tilalle uusi, lentokelpoinen kiekko.
- C. Ota käyttöön uudet, ASB TFE731-A72-3578:n mukaiset pyörrevirtatarkastusmenetelmät 1.6.1996 mennessä. Jos puhaltimen kiekolle on tehtävä pyörrevirtatarkastus, voidaan se ennen sanottua päivää tehdä ASB TFE731-A72-3504 tai TFE731-A72-3504 Revision 1 mukaisesti.
- D. Tee puhaltimen kiekolle, osanumero 3072162-1:stä -4:ään, 3073436-1:stä -4:ään, 3073539-2 ja 3074529-2 pyörrevirtatarkastus ASB TFE731-A72-3578 ohjeiden mukaisesti alla mainittuna ajan-kohtana ja vaihda tarvittaessa uusiin.
  1. Ne puhaltimen kiekot, joiden sarjanumerot on lueteltu ASB TFE731-A72-3504 tai TFE731-A72-3504 Revision 1 taulukossa 2: Tarkasta kiekot ja vaihda tarpeen mukaan uusiin 50 jakson kuluessa laskettuna 15.1.1993:sta (M 2013/93:n voimaantulospäivä).
  2. Ne 10 aikaisempien lisäksi tullutta puhaltimen kiekkoa, joiden sarjanumerot on lueteltu ASB TFE731-A72-3504 Revision 1 taulukossa 3, ja joiden käyntiaika on 5000 jaksoa tai enemmän uudesta 1.3.1994 (M 2013/92 muutos 1:n voimaan astuminen): Tarkasta kiekot ja vaihda tarpeen mukaan uusiin 50 jakson kuluessa laskettuna 1.3.1994:stä.
  3. Ne puhaltimen kiekot, jotka eivät kuulu kohdassa **D.2** mainittuihin ja joiden sarjanumerot on lueteltu ASB TFE731-A72-3504 Revision 1 taulukossa 3, ja joiden käyntiaika on 5000 jaksoa tai enemmän uudesta 15.1.1993: Tarkasta kiekot ja vaihda tarpeen mukaan uusiin 50 jakson kuluessa laskettuna 15.1.1993:sta.
  4. Ne 10 aikaisempien lisäksi tullutta puhaltimen kiekkoa, joiden sarjanumerot on lueteltu ASB TFE731-A72-3504 Revision 1 taulukossa 3, ja joiden käyntiaika on alle 5000 jaksoa uudesta 1.3.1994: Tarkasta kiekot ja vaihda tarpeen mukaan uusiin 100 jakson kuluessa laskettuna 1.3.1994:stä tai ennen 5050 jakson saavuttamista, kumpi ensin tulee.

5. Ne puhaltimen kiekot, jotka eivät kuulu kohdassa D.4 mainittuihin ja joiden sarjanumerot on lueteltu ASB TFE731-A72-3504 Revision 1 taulukossa 3, ja joiden käyntiaika on alle 5000 jaksoa uudesta 15.1.1993: Tarkasta kiekot ja vaihda tarpeen mukaan uusiin 100 jakson kuluessa laskettuna 15.1.1993:sta tai ennen 5050 jakson saavuttamista, kumpi ensin tulee.
6. Ne puhaltimen kiekot, jotka on lueteltu ASB TFE731-A72-3504 Revision 1 taulukossa 4: Tarkasta kiekot ja vaihda tarpeen vaatiessa uusiin 100 jakson kuluessa laskettuna 1.3.1994:stä.
7. Ne puhaltimen kiekot, jotka on lueteltu ASB TFE731-A72-3578 taulukossa 1: Tarkasta kiekot ja vaihda tarpeen vaatiessa uusiin 50 jakson kuluessa laskettuna tämän määräyksen voimaantulumisesta.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain sellainen Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio, jolla on oikeus korjata TFE-731-moottoreita.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2013/92 muutos 1.