

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2023/93

21.1.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta. Pääroottorin vaihteiston pulttien vaihto.

Koskee: Kaikkia niitä Agusta A109A- ja A109AII-helikoptereita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 7438.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 109-77 Rev. A.


Voimaantulo: 1.3.1993

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ennen seuraavaa lentoa, ellei jo ole tarkastettu M 1706/90:n mukaisesti, helikopterin pääroottorin vaihteiston osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 109-0400-02-1/-3/-5 ja sarjanumero pienempi kuin 364 lukuunottamatta numeroita 345, 346, 267, 211, 207, 187, 176 ja 173, niin noudata kohdan **B** ohjeita. Jos numero on jokin muu, ei lisätoimia vaadita, ja määräys voidaan kuitata täysin tehdyksi.
- B.** Vaihda pääroottorin vaihteiston pultit, osanumero 109-0406-69-1, uusiin pultteihin, joiden osanumero on 109-0406-69-1 (kannassa "A") tai 109-0407-08-101, Bollettino Tecnico nro. 109-77 Rev. A:n ohjeiden mukaisesti 300 lentotunnin kuluessa, kuitenkin 31.1.1994 mennessä. Jos vaihteiston käyntiaika vielä on alle 1200 tuntia, niin vaihda pultit, kun 1200 tuntia saavutetaan, mutta kuitenkin edellä mainittuun päivään mennessä.
Huom. Pultteja 109-0406-69-1 ja 109-0407-08-101 ei saa käyttää yhdessä.
 Kohdan **B** mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain sellainen ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio, jolla on oikeus korjata A109-helikoptereiden pääroottorin vaihteistoja.

Toimistopäällikön po.
 Jaostopäällikkö


 E. Ailio

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1706/90.