

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2035/93**

**25.2.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**SOCATA. Sivuperäsimen massatasapainon tarkastus.**

**Koskee:** Niitä lentokoneita TB 20 ja TB 21, joiden sarjanumero on 1 - 1554.

**Viite:** Consigne de Navigabilité CN 93-012(A).

**Voimaantulo:** 1.4.1993.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Irrota sivuperäsimen massatasapaino 100 lentotunnin kuluessa ja tarkasta SOCATA TB Airplanes Service Bulletinin nro. 10-071-55 ohjeiden mukaisesti, esiintyykö sen ja sivuperäsimen kärjen jäykisteiden välissä galvaanista syöpymää.
- A.1.** Ellei galvaanista syöpymää esiinny, niin asenna massatasapaino paikoilleen.
- A.2.** Jos lievää galvaanista syöpymää esiintyy, niin tee valmistajan huoltokäsikirjan osan II.16 mukaiset toimenpiteet.
- A.3** Jos syöpymä on voimakasta, niin vaihda asianomainen jäykistin uuteen.
- B.** Suojaa joka tapauksessa massatasapainon pohja MASTINOX 6856 K:lla ennen asentamista paikoilleen.

Apulaisjohtaja

  
 Kim Salonen