

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 SF - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2082/93**

**16.8.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Bendix. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus.**

**Koskee:** Bendix S-20-, S-1200-, D-2000- ja D-3000-sarjan magneettoja lukuunottamatta niitä, joiden valmistuskilven oikeassa alaneljänneksessä on "A"-kirjain. (**Huom.** Esim. S-20-sarjan magneettoihin luetaan S4(L)N-20/21-, S6R(L)N-20/21/23/25-, S6LN-22/26/jne - tyyppiset magneetit. Samoin S-1200-sarjan magneettoihin luetaan S4RN-1201/1211/1225/1259/jne-tyyppiset magneetit.)

**Viite:** FAA AD 78-09-07R3 ja LBA LTA 92-189.

**Voimaantulo:** 15.9.1993.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta magneeton laukaisukytkin 100 lentotunnin kuluessa viimeisestä M 2025/93:n mukaisesta tarkastuksesta ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Teledyne Continental Ignition Systems Mandatory Service Bulletinin nro. 599D osan "Detailed instructions" 1. kohdan ohjeiden mukaisesti. Jos laukaisukytkin ei täytä bulletinin asettamia vaatimuksia, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.  
Lisää tarkastus koneen huoltolistoihin.
- B.** Vaihda magneeton laukaisukytkin uudenmalliseen Teledyne Continental Ignition Systems Mandatory Service Bulletinin nro. 599D osan "Detailed instructions" 2. osan mukaisesti, ja leimaa magneeton valmistuskilven oikeaan alaneljänneeseen tästä merkiksi "A"-kirjain. Sen jälkeen ei kohdan **A** mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2025/93.

LUKUTTU KUMOTTU/REVISIOITU  
 M 2082/93/11