

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIÄ FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2082/93**Muutos 1
26.09.95

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Teledyne Continental. Magneeton laukaisukytkimen tarkastus.

Koskee: Teledyne Continentalin ja Bendixin S-20-, S-1200-, D-2000- ja D-3000-sarjan magneettoja lukuunottamatta niitä, joiden valmistuskilven oikeassa alaneljänneksessä on "A"-kirjain. (**Huom. Esim. S-20-sarjan magneettoihin luetaan S4(L)N-20/21-, S6R(L)N-20/21/23/25-, S6LN-22/26/jne - tyyppiset magneetot. Samoin S-1200-sarjan magneettoihin luetaan S4RN-1201/1211/1225/1259/jne-tyyppiset magneetot.**)

Viite: FAA AD 78-09-07R3 ja LBA LTA 92-189.

Voimaantulo: 15.10.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta magneeton laukaisukytkin 100 lentotunnin kuluessa viimeisestä M 2082/93:n mukaisesta tarkastuksesta ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein Teledyne Continental Ignition Systems Mandatory Service Bulletinin nro. 645 tai sen korvaavan uudemman bulletinin osan "Detailed Instructions" 1. kohdan ohjeiden mukaisesti. Jos laukaisukytkin ei täytä bulletinin asettamia vaatimuksia, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Lisää tarkastus koneen huottolistoisiin.
- B.** Vaihda magneeton laukaisukytkin uudenmalliseen Teledyne Continental Ignition Systems Mandatory Service Bulletinin nro. 645 tai sen korvaavan uudemman bulletinin osan "Detailed Instructions" 2. osan mukaisesti, ja leimaa magneeton valmistuskilven oikeaan alaneljännekseen tästä merkiksi "A"-kirjain. Sen jälkeen ei kohdan **A** mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2082/93. *U*

