

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2096/93****22.10.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaantai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Piper. Laskusiivekkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti

Koskee: Tämän määräyksen liitteessä lueteltuja Piper-merkkisiä lentokoneita.

Viite: Piper Service Bulletin nro. 965 ja kokemukset Suomessa.

Voimaantulo: 15.11.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet: Tee seuraavat toimenpiteet 100 lentotunnin kuluessa tämän määräyksen voimaantulusta tai 500 lentotunnin kuluessa viimeisestä lentokelpoisuusmääräyksen M 786/78 mukaisesta tarkastuksesta, kumpi tulee ensin.

Tarkasta laskusiivekkeiden käyttövaijerin kiinnityspultti Piper Service Bulletinin nro. 965 ohjeiden mukaisesti. Jos pultin tyyppi on AN 23-10 tai se on kulunut, niin vaihda se sokkapulttiin AN23-11 (Piperin osanumero 400-673).

Avenna kiinnityspultin reikä kokoon Ø8 mm (0.316") ja asenna osat paikoilleen käyttäen uutta holkkia numeroltaan 63900-174. Jos reikä jo on kulunut yli Ø8 mm:n kokoiseksi, on laskusiivekkeiden vaijerivipu vaihdettava uuteen.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 786/78.

MODELS AFFECTED:

PA-28-140 Cherokee
 PA-28-150/160/180 Cherokee
 PA-28-151 Warrior
 PA-28-161 Warrior II

PA-28-161 Cadet
 PA-28-181 Archer III

PA-28-235 Cherokee
 PA-28-236 Dakota

PA-28-201T Turbo Dakota
 PA-28R-180 Arrow
 PA-28R-200 Arrow/Arrow II
 PA-28R-201 Arrow III

PA-28R-201T Turbo Arrow III

PA-28RT-201 Arrow IV
 PA-28RT-201T Turbo Arrow IV

PA-32-260 Cherokee Six
 PA-32-300 Cherokee Six 300
 PA-32-301 Saratoga
 PA-32-301T Turbo Saratoga
 PA-32R-300 Lance
 PA-32RT-300 Lance II
 PA-32RT-300T Turbo Lance II
 PA-32R-301 Saratoga SP
 PA-32R-301T Turbo Saratoga SP
 PA-34-200 Seneca
 PA-34-200T Seneca II
 PA-34-220T Seneca III
 PA-44-180 Seminole

PA-44-180T Turbo Seminole

SERIAL NUMBERS AFFECTED:

28-20000 through 28-7725290
 28-1 through 28-7505259 & 28-E13
 28-7415001 through 28-7715314
 28-7716001 through 28-8616057,
 and 2816001 through 2816102
 2841001 through 2841346
 28-7690001 through 28-8690062.
 2890001 through 2890169
 28-10001 through 28-7710089 & 28-E11
 28-7911001 through 28-8611008.
 2811001 through 2811034
 28-7921001 through 28-7921095.
 28R-30001 through 28R-7130013
 28R-35001 through 28R-7635462
 28R-7737001 through 28R-7837319,
 2837001 through 2837059
 28R-7703001 through 28R-7803374 and
 2803001 through 2803012
 28R-7918001 through 28R-8218026.
 28R-7931001 through 28R-8631005
 2831001 through 2831038
 32-1 through 32-7800008
 32-40000 through 32-7940290
 32-8006001 through 32-8406020.
 32-8024001 through 32-8424002
 32R-7680001 through 32P-7880068
 32R-7885001 through 32R-7985105
 32R-7887001 through 32R-7987126
 32R-8013001 through 32R-8413024
 32R-8029001 through 32R-8429028
 34-7250001 through 34-7450220
 34-7570001 through 34-8170092
 34-8133001 through 34-8233088
 44-7995001 through 44-8195026.
 4495001 through 4495013
 44-8107001 through 44-8107066

(OVER)
 ATA: 2750