

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



M 2097/93

22.10.1993

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M8-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaantaipurjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Precision Airmotive Co. Kaasuttimen venturiputki.

Koskee: Precision Airmotive-kaasuttimia (ent. Facet Aerospace Products ja Marvel-Schebler) MA-3A, MA-3PA, MA-3SPA ja MA-4SPA. Näitä käytetään ainakin moottoreissa Textron Lycoming O-235, O-290 ja O-320 sekä Teledyne Continental A-65, A-75, C-75, C-85, C-90, C-115, C-125, C-145, O-200 ja O-300.

Viite: FAA AD 93-18-03.

Voimaantulo: 15.11.1993.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tarkasta seuraavassa vuositarkastuksessa, onko kaasuttimeen asennettu kaksiosainen venturiputki. Niissä kaasuttimissa, joiden valmistuskilven alaosaan on leimattu tai syövytetty "V"-kirjain tai joiden valmistuskilpi on musta Precision Airmotiven kilpi, on jo yksiosainen venturiputki eivätkä ne vaadi lisätoimenpiteitä.
- B. Jos kaasuttimessa on kaksiosainen venturiputki, niin tarkasta putki jokaisessa vuositarkastuksessa. Jos pääventuriputki on löysällä tai se puuttuu, niin tee kohdan C mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C. Vaihda kaasuttimen kaksiosainen venturiputki yksiosaiseen viimeistään 1.12.1997 Precision Airmotive Service Bulletinin nro. MSA-2 revision 1 kohdan "Accomplishment Instructions" ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen ei kohdan B mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Määräys korvattu
 M 2514/98 18.2.98