

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2111/93**

**23.11.1993**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta/Bell. Pääroottorin navan niveltapin tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia helikoptereita Agusta/Bell 206A, 206B, 206BJR II, 206BJR III, 206B-1, TH-57, 206L, 206L-1, 206L-3 ja 206L-4 lukuunottamatta niitä helikoptereita Bell 206BJR III joiden sarjanumero on 4287, 4289 ja suuremmat ja niitä helikoptereita Bell 206L-4, joiden sarjanumero on 52032 ja 52042 - 52044.

**Viite:** FAA AD 93-22-11.

**Voimaantulo:** 10.12.1993

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A. Tarkasta 50 lentotunnin kuluessa, kuitenkin viimeistään 10.3.1994 pääroottorin lavan niveltapin (*trunnion*) osa- ja sarjanumero. Jos osanumero on 206-011-113-103 ja sarjanumero pienempi kuin A-007080 tai AFS-007080 (206A, 206B, 206BJR II, 206BJR III, 206B-1, TH-57) tai osanumero 206-011-120-103 ja sarjanumero pienempi kuin A-002562 tai AFS-002562 (206L, 206L-1, 206L-3, 206L-4), eikä sarjanumeron edessä ole "HB"-etuliitettä, niin tee kohdan B mukaiset toimenpiteet ennen lentotoiminnan jatkamista. Muussa tapauksessa tämä määräys ei aiheuta lisätoimia.
- B. Tarkasta pääroottorin navan niveltappi Bell Helicopter Textron Alert Service Bulletinin nro. 206-93-75 tai 206L-93-90 ohjeiden mukaisesti. Jos niveltapista löytyy vikoja, on se vaihdettava uuteen, lentokelpoiseen ennen seuraavaa lentoa.

M  
 Pvm 19.10.94 = M 2208/94  
 OIOITU