

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA SF  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**  
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**  
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2122/94**

**13.1.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräyksen annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/66) 20§:n perusteella.

**Piper. Nokkatelineen osien vaihto.**

**Koskee:** Kaikkia Piper PA-34-sarjan lentokoneita.

**Viite:** FAA AD 93-24-14.



**Voimaantulo:** 1.2.1994.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:** Vaihda nokkatelineen ylemmän vetotangon ja nokkatelineen tapin väliset kiinnityselimet uusiin seuraavan 100 lentotunnin kuluessa (ellei ole vaihdettu viimeisen 400 lentotunnin kuluessa) ja sen jälkeen 500 lentotunnin välein. Tarkoituksena on estää nokkatelineen pettäminen.

Vaihdettavat osat ovat seuraavat (vrt. liitteenä oleva kuva 1).

1. Pultti, Piperin osanumero (p/n) 400274 (AN7-35),
2. aluslevy, Piperin p/n 407591 (AN960-716L),
3. aluslevy, Piperin p/n 407568 (AN960-716),
4. mutteri, Piperin p/n 404396 (AN320-7) ja
5. sokka, Piperin p/n 424085.

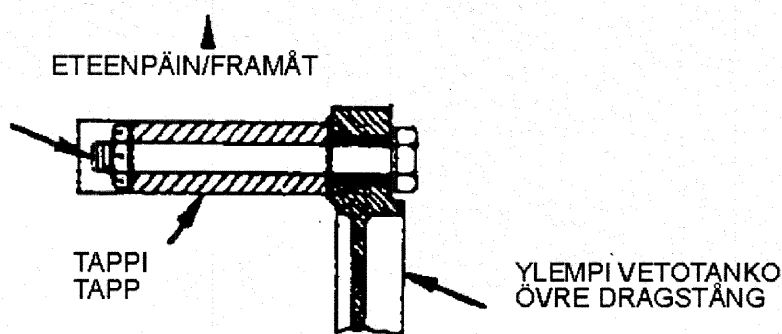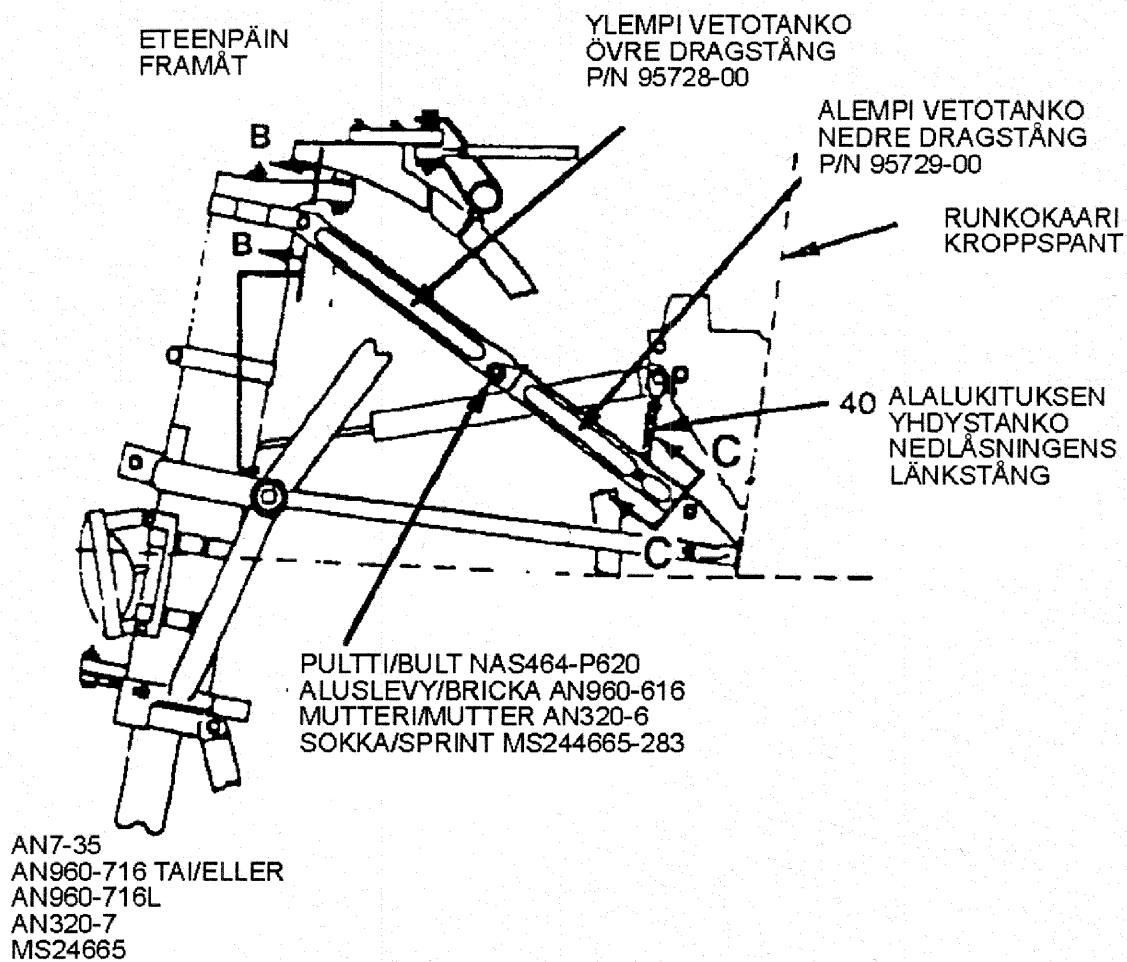

**LEIKKAUS/SNITT B - B**

YLEMMÄN VETOTANGON JA NOKKATELINEEN VÄLINEN LIITOS  
KOPPLINGEN MELLAN ÖVRE DRAGSTÅNG OCH NOSSTÄLL