

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2139/94****3.3.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (955/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Teledyne Continental. Magneeton syytyskelan ja roottorin vaihto.

Koskee: Niitä punaisella tai mustalla Bendix (ei Teledyne Continental Motors) -nimikilvellä varustettuja Teledyne Continental Motorsin (TCM) (ent. Bendix) S-20-, S-200- ja S-600-sarjan magneettoja, joiden sarjanumeron edessä ei ole kirjainliitettä tai joiden A-kirjaimen edeltämä sarjanumero on pienempi kuin A16058; niitä sinisellä Bendix (ei TCM) -nimikilvellä varustettuja TCM:n S-20-, S-200-, S-600- ja S-1200-sarjan magneettoja, joiden sarjanumero on 901001 tai pienempi, sekä niitä punaisella Bendix (ei TCM) -nimikilvellä varustettuja TCM:n S-1200-sarjan magneettoja, joiden sarjanumeron edessä ei ole kirjainliitettä tai joiden A-kirjaimen edeltämä sarjanumero on pienempi kuin A132844.

Viite: FAA AD 94-01-03.

Voimaantulo: 15.4.1994.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. S-20-, S-200- ja S-600-sarjan magneetot:** Vaihda TCM Service Bulletinin nro. 637 kohdan *Detailed Instructions* taulukossa 1 luetellut Bendixin syytyskelat ja roottorit uusiin, lentokelpoisiin osiin 100 lentotunnin kuluessa, seuraavassa 100 tunnin huollossa tai seuraavassa vuositarkastuksessa, mikä ensin tulee.
- B. S-1200-sarjan magneetot:** Vaihda TCM Service Bulletinin nro. 637 kohdan *Detailed Instructions* taulukossa 1 luetellut Bendixin syytyskelat uusiin, lentokelpoisiin osiin 100 lentotunnin kuluessa, seuraavassa 100 tunnin huollossa tai seuraavassa vuositarkastuksessa, mikä ensin tulee.
- Huom.** S-1200-sarjan magneetoissa on jo TCM:n parannetut roottorit.
- C.** Merkitse magneetto Service Bulletinin nro. 637 kohdan *Identification* mukaisesti sen jälkeen, kun kohdan **A** tai **B** mukaiset toimenpiteet on tehty.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 542/73 muutos 1.