

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA SF
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2158 /94****10.5.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

SOCATA. Pakokaasujärjestelmän tarkastus II.**Koskee:** Seuraavia TB 10-lentokoneita:**Sarjanumerot**

1 - 1191, 1194 - 1421, 1424 - 1426 & 1481
 1192, 1193, 1422, 1423, 1427 - 1480
 1482 - 1619

Toimenpidekohdat

Joko **A.1, A.2** tai **A.3**; aina **B, C** ja **D**
A.2, B, C ja **D**
A.3, B, C ja **D**

Viite: Consigne de Navigabilité CN92-206(A)R1**Voimaantulo:** 1.6.1994.**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:** Tee seuraavat tarkastukset 50 lentotunnin kuluessa.**A.1 SB 10-063-78 toteuttamatta**

Pura pakokaasujärjestelmä, tarkasta se ja lämmönvaihdin sekä tarkasta ja merkitse pakoputki. Vaihda vasemmanpuoleinen etuputki, liitosmuhvit oikealla edessä ja takana sekä vasemmalla takana, oikean- ja vasemmanpuoleinen takaputki, kiinnityslaipan tiivisteet ja kiinnityskappaleet uusiin Service Bulletinin 10-073-78 osan 1 ja 4 ohjeiden mukaisesti.

A.2 SB 10-063-78:n pakollinen osa (asennussarja OPT 10-9183) toteutettu

Tarkasta ja merkitse pakoputki sekä vaihda vasemmanpuoleinen etuputki, liitosmuhvit oikealla edessä ja takana sekä vasemmalla takana, kiinnityslaipan tiivisteet ja kiinnityskappaleet uusiin Service Bulletinin 10-073-78 osan 2 ja 4 ohjeiden mukaisesti.

A.3 SB 10-063-78 toteutettu kokonaisuudessaan (asennussarja OPT 10-9183 ja 10-9185)

Tarkasta ja merkitse pakoputki sekä vaihda kiinnityslaipan tiivisteet ja kiinnityskappaleet uusiin Service Bulletinin 10-073-78 osan 3 ja 4 ohjeiden mukaisesti.

B. Jos pakoputken sivulaipoissa on murtumia, niin asenna asennussarja OPT 10-9195.**C.** Jos lämmönvaihtimessa on murtumia, niin noudata huolto-ohjekirjan luvun VIII.6 tai 21.40 ohjeita.**D.** Moottorisuojusten paikoilleen laittamisen jälkeen pakoputken tulee olla likimain keskellä alemmaa moottorisuojuksen reikää. Jos pakoputki koskettaa reiän reunaa tai ei mahdu siihen ollenkaan, niin kokoa pakokaasujärjestelmä uudestaan käyttämättä väkivaltaa. Jos vika ei silläkään korjaannu, niin vaihda pakoputki uuteen, jonka osanumero on 10-56014001.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 1993/92.