

**ILMAILULAITOS**

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION  
 PL 50  
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND  
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771  
 International + 358 0 82 771  
 Telex 12 1247 AVIA FI  
 Telefax 90 - 82 772499

**LENTOTURVALLISUUSHALLINTO**

FLIGHT SAFETY AUTHORITY

**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**

AIRWORTHINESS DIRECTIVE



**M 2185/94**

19.8.1994

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

**Agusta/Bell. Sivuvakaimen salon laipan tarkastus.**

**Koskee:** Kaikkia niitä Agusta-Bell 412-helikoptereita, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25802 ja joiden pyrstöpuomin osanumero on 212-030-100-121 /-133/-159 sekä niitä Bell 412-helikoptereita, joiden sarjanumero on 33001- 33213, 34001-34024 ja 36001 - 36071.

**Viite:** Agusta Bollettino Tecnico nro. BT412-52.

**Voimaantulo:** 15.9.1994.

**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

**Toimenpiteet:**

- A.** Tarkasta sivuvakaimen salon laippa, osanumero 212-030-447-1, ja laippa osanumero 212-030-447-101, kun sen kokonaislentoaika saavuttaa 1000 tuntia, 25 lentotunnin välein Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-52 tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 412-93-74 osan I ohjeiden mukaisesti, kunnes kohdan C mukaiset toimenpiteet on tehty.
- B.** Tarkasta pyrstöpuomin yläjäykisteet ja pintalevy sivuvakaimen ympäristöstä 25 lentotunnin kuluessa ja sen jälkeen 100 lentotunnin välein, kunnes kohdan C mukaiset toimenpiteet on tehty.  
Jos murtumia löytyy, niin ilmoita asiasta valmistajatehtaalle ja tee kohdan C mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa.
- C.** Vaihda sivuvakaimen salon laippa uuteen, jonka osanumero on 212-030-447-117, Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-52 tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 412-93-74 osan II ohjeiden mukaisesti. Tämän jälkeen ei kohdan A ja B mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2068/93 muutos 1.