

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2220/94****20.12.1994**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

SOCATA. Siiven etukiinnityksen tarkastus.

Koskee: Kaikkia lentokoneita TB 9 ja niitä lentokoneita TB 10, joiden sarjanumero on 1 - 803, 805, 806, 809 - 815 ja 820 - 822.

Viite: Consigne de Navigabilité CN 94-264(A).

Voimaantulo: 15.1.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:**I. TARKASTUKSET**

Tarkasta siipien etukiinnitys SOCATA TB Service Bulletinin SB10.081.57 ohjeiden mukaisesti noudattaen seuraavaa aikataulua.

1. *Lentokoneet, joiden laskeutumisien lukumäärä on 3000 tai enemmän tai joiden lentoaika on 2000 tuntia tai enemmän:*

Tarkasta siipien etukiinnitys 100 lentotunnin kuluessa tai viimeistään 31.10.1995, kumpi ensin tulee. Toista tarkastus tämän jälkeen 3000 laskeutumisen tai 2000 lentotunnin välein, kumpi ensin tulee.

2. *Lentokoneet, joiden laskeutumisien lukumäärä on alle 3000 ja joiden lentoaika on alle 2000 tuntia:*

Tarkasta siipien etukiinnitys, kun koneen laskeutumisien lukumäärä nousee 3000:een tai lentoaika 2000 tuntiin, kumpi ensin tulee. Toista tarkastus tämän jälkeen 3000 laskeutumisen tai 2000 lentotunnin välein, kumpi ensin tulee.

II KORJAAVAT TOIMENPITEET**A. SIIVEN PUOLEINEN ETUKIINNITYS**

1. *Ei murtumia*

- i. Asenna asennussarja OPT 10 911000, kun koneen laskeutumisien lukumäärä nousee 12000:een tai lentoaika 8000 tuntiin, kumpi ensin tulee.
- ii. Asenna asennussarja OPT 10 911000 uudestaan 6000 laskeutumisen tai 4000 lentotunnin jälkeen laskettuna edellisestä OPT 10 911000:n asennuksesta, kumpi ensin tulee.

2. *Tarkastuksessa havaittu murtumia*

- i. Asenna asennussarja OPT 10 911000 heti.
- ii. Asenna asennussarja OPT 10 911000 uudestaan 6000 laskeutumisen tai 4000 lentotunnin jälkeen laskettuna edellisestä OPT 10 911000:n asennuksesta, kumpi ensin tulee.

MUUTETTU/KUMOTTU/REVISIOITU
 Pvm M 2408/96

B. RUNGON PUOLEINEN ETUKIINNITYS

a. Kiinnitys 25CD4S

Lentokoneet, joiden sarjanumero on 1 - 399 ja 413.

1. Ei murtumia

- i. Asenna asennussarja OPT 10 919800, kun koneen laskeutumisien lukumäärä nousee 6000:een tai lentoaika 4000 tuntiin, kumpi ensin tulee.
- ii. Asenna asennussarja OPT 10 919800 uudestaan 12000 laskeutumisen tai 8000 lentotunnin jälkeen laskettuna edellisestä OPT 10 919800:n asennuksesta, kumpi ensin tulee.

2. Tarkastuksessa havaittu murtumia

- i. Asenna asennussarja OPT 10 919800 heti.
- ii. Asenna asennussarja OPT 10 919800 uudestaan 12000 laskeutumisen tai 8000 lentotunnin jälkeen laskettuna edellisestä OPT 10 919800:n asennuksesta, kumpi ensin tulee.

b. Kiinnitys 15CDV6

Lentokoneet TB 9, joiden sarjanumero on 400 - 412, 414 - 9999:

Lentokoneet TB 10, joiden sarjanumero on 400 - 412, 414 - 803, 805, 806, 809 - 815 ja 820 - 822.

1. Ei murtumia

- i. Asenna asennussarja OPT 10 908100, kun koneen laskeutumisien lukumäärä nousee 12000:een tai lentoaika 8000 tuntiin, kumpi ensin tulee.
- ii. Asenna asennussarja OPT 10 908100 uudestaan 12000 laskeutumisen tai 8000 lentotunnin jälkeen laskettuna edellisestä OPT 10 908100:n asennuksesta, kumpi ensin tulee.

2. Tarkastuksessa havaittu murtumia

- i. Asenna asennussarja OPT 10 908100 heti.
- ii. Asenna asennussarja OPT 10 908100 uudestaan 12000 laskeutumisen tai 8000 lentotunnin jälkeen laskettuna edellisestä OPT 10 908100:n asennuksesta, kumpi ensin tulee.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain hyväksytty huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.