

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
 FLIGHT SAFETY AUTHORITY

LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS
 AIRWORTHINESS DIRECTIVE

**M 2239/95**

Muutos 1
 9.5.1995

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kutata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Agusta/Bell. Huurteenpoiston säätölaitteiston tarkastus ja muutos.

Koskee: Niitä helikoptereita Agusta-Bell AB412, joiden sarjanumero on pienempi kuin 25802 ja niitä helikoptereita Bell B412, joiden sarjanumero on 33001 - 33213 sekä 36001 - 36054.

Viite: Agusta Bollettino Tecnico nro. 412-55 Rev. A.

Voimaantulo: 1.6.1995.

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A.** Tarkasta ohjaamon keskikonsoolissa kulkevan huurteenpoiston säätöjärjestelmän yhdysvivun ja samassa tilassa kulkevien sähköjohtojen välinen vapaa etäisyys 25 lentotunnin kuluessa (ellei jo ole tarkastettu M 2239/95:n mukaisesti) ja sen jälkeen 300 lentotunnin tai kolmen kuukauden välein, kumpi ensin tulee, Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-55 Rev. A tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 412-92-66 Rev. A kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS I osan ohjeiden mukaisesti. Jos vipu hankaa johtoihin, niin tee kohdan **B** mukaiset toimenpiteet ennen seuraavaa lentoa. Jos on olemassa vaara, että sähköjohdot hankaisivat vipuun, niin kiinnitä ne tilapäisesti I osan 6 kohdan ohjeiden mukaisesti.
- B.** Korjaa ohjaamon keskikonsoolissa kulkevaa huurteenpoistojärjestelmän säätölaitteistoa Agusta Bollettino Tecnicon nro. 412-55 Rev. A tai Bell Alert Service Bulletinin nro. 412-92-66 Rev. A kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS II osan ohjeiden mukaisesti. Sen jälkeen ei kohdan **A** mukaista tarkastusta enää tarvitse toistaa.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2239/95.