

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2280/95****21.08.95**

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Jetstream. Oven lukituksen korjaus.**Koskee:** Kaikkia Jetstream 3100- ja 3200-sarjan lentokoneita.**Viite:** FAA AD 95-15-13**Voimaantulo:** 15.9.1995**Voimassaoloaika:** Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.**Toimenpiteet:** Tee seuraavat toimenpiteet 500 lentotunnin kuluessa.

A. 1. Tarkasta matkustamo- ja miehistöoven sarjanumero. Jos se on jokin alla luetelluista, niin tee myös kohdan **A.2** mukaiset toimenpiteet.

WIPL-SD-0001 - WIPL-SD-0005,
 WIPL-SD-0008 - WIPL-SD-0031,
 WIPL-SD-0034 - WIPL-SD-0046,
 WIPL-SD-0049, WIPL-SD-0051 - WIPL-SD-0065,
 WIPL-SD-0067, WIPL-SD-0070, WIPL-SD-0071,
 SDJ10883, SDJ10884A, SDJ10884B, SDJ10886 - SDJ10891.

A.2 Tarkasta Jetstream Service Bulletinin 52-A-JA911140 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS osan 2 ohjeiden mukaisesti, onko oven lukitusmekanismiin asennettu kartiotappi osanumeroltaan SP28E4. Jos tappi puuttuu, niin asenna se ennen seuraavaa lentoa Jetstream Service Bulletinin 52-A-JA911140 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS osan 3 ohjeiden mukaisesti.

B. Tee matkustamo- ja miehistöoven varoitusjärjestelmään Jetstream Service Bulletinin 52-JM7793 kohdan ACCOMPLISHMENT INSTRUCTIONS mukainen muutos, ellei sitä jo ole tehty lentokelpoisuusmääräyksen M 2091/93 mukaisesti.

Tämä määräys korvaa määräyksen M 2091/93.