

ILMAILULAITOS

CIVIL AVIATION ADMINISTRATION
 PL 50
 FIN - 01531 VANTAA, FINLAND
 Puhelin/Telephone 90 - 82 771
 International + 358 0 82 771
 Telex 12 1247 AVIA FI
 Telefax 90 - 82 772499

LENTOTURVALLISUUSHALLINTO
FLIGHT SAFETY AUTHORITY**LENTOKELPOISUUSMÄÄRÄYS**
AIRWORTHINESS DIRECTIVE**M 2318/96**

2.1.1996

Lentokelpoisuusmääräyksen noudattaminen on ilma-aluksen jatkuvan lentokelpoisuuden edellytyksenä. Määräyksen mukaisen toimenpiteen saa tehdä ja kuitata, ellei määräyksessä toisin mainita, se jolla ilmailumääräyksen AIR M2-1, AIR M4-1, AIR M5-3, AIR M5-10 tai AIR M6-3 mukaisesti on oikeus tehdä kyseisen ilma-aluksen tai -välineen määräaikaishuoltoja. Tehty toimenpide on merkittävä ilma-aluksen teknilliseen päiväkirjaan tai purjelentokoneen matkapäiväkirjaan. Lentokelpoisuusmääräys on annettu ilmailulain (595/64) 14§:n ja ilmailuasetuksen (525/68) 20§:n perusteella.

Partenavia. Siiven tarkastus.

Koskee: Koskee niitä Partenavia P68-sarjan lentokoneita, joiden sarjanumero on 400 tai pienempi.

Viite: Partenavia Service Bulletin No. 93.

Voimaantulo: 15.2.1996

Voimassaoloaika: Tämä määräys on voimassa toistaiseksi.

Toimenpiteet:

- A. Tee siipien alapintaan, moottorikehtojen viereen tarkastusluukut seuraavassa 100 tunnin huollossa, ei kuitenkaan ennen kuin koneen kokonaislentoaika nousee 500 tuntiin, Partenavia Service Bulletinin No. 93 (SB) kohdan 2.1 mukaisesti.
- B. Tarkasta siipikotelo siipikaaren 6 ja 8 väliseltä alueelta kohdan A toimenpiteen jälkeen SB kohdan 2.2. ohjeiden mukaisesti.
- C. Tarkasta siipikotelo siipikaaren 6 ja 8 väliseltä alueelta SB kohdan 2.2 ohjeiden mukaisesti kohdan B tarkastuksen jälkeen 300 lentotunnin välein, ellei SB kohdan 2.3 mukaista muutosta ole tehty, ja 500 lentotunnin välein, jos SB kohdan 2.3 mukainen muutos on tehty.
- D. Jos kohdan B tai C mukaisessa tarkastuksessa murtumia havaitaan siiven yläpaneelin jäykisteissä, niin vaihda jäykisteet uusiin V-jäykisteisiin ennen seuraavaa lentoa SB kohdan 2.3 ohjeiden mukaisesti.
- E. Tarkasta 2000 lentotunnin kuluessa laskettuna SB kohdan 2.3 mukaisesta muutoksesta siipikotelo siipikaaren 6 ja 8 väliseltä alueelta SB kohdan 2.4 ohjeiden mukaisesti. Jos murtumia löytyy siiven yläpaneelistä, niin pyydä valmistajatehtaalta lisäohjeita.
- F. Jos edellä mainituissa tarkastuksissa löytyy muita vaurioita, niin ota ennen lentotoiminnan jatkamista Partenavia Service Bulletinin No. 93 ohjeiden mukaan yhteys valmistajaan.

Tämän määräyksen mukaiset toimenpiteet saa tehdä vain Ilmailulaitoksen hyväksymä huolto-organisaatio toimilupansa mukaisesti.